



CK31-CK31F-CK31FC

Lava interni auto
ad iniezione-estrazione

Injection-extraction
car interior washer


Appareil pour laver l'intérieurs
des voitures à
injection-extraction

Auto-Innenreinigung
durch Einspritzen
und Absaugen

Lava interiores
de coche de
inyección-
aspiración







Sproei-extractie
autointerieurreiniger







Моет внутренние части
машины, выполняя
операции по
разбрзгиванию-всасыванию

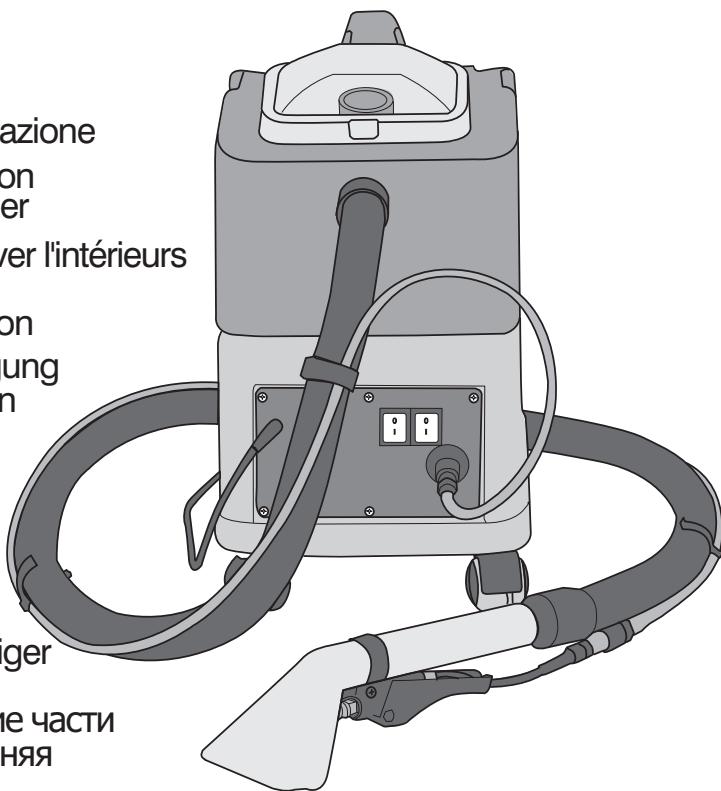

**ISTRUZIONI PER LA MESSA IN SERVIZIO, L'USO E LA MANUTENZIONE
STARTUP, OPERATING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS RELATIVES A LA MISE EN SERVICE, A L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN
GEBRUIKHS-UND WARTUNGSSANLEITUNG
INSTRUCCIONES PARA LA PUESTA EN SERVICIO, USO Y MANTENIMIENTO
AANWIJZINGEN VOOR DE INBEDRIJFSTELLING, HET GEBRUIK EN HET ONDERHOUD
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ**



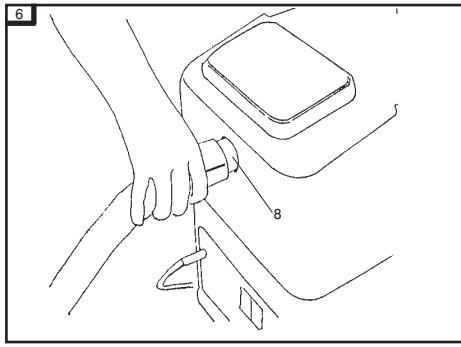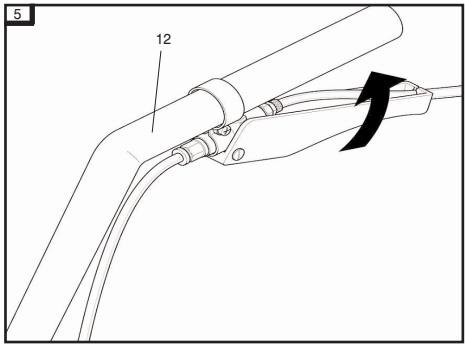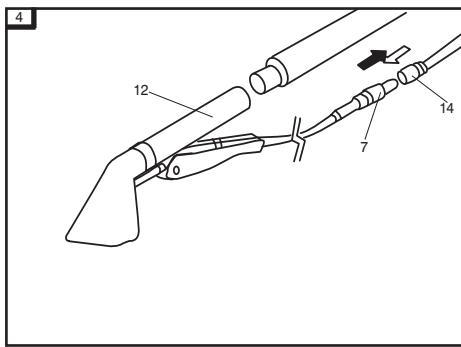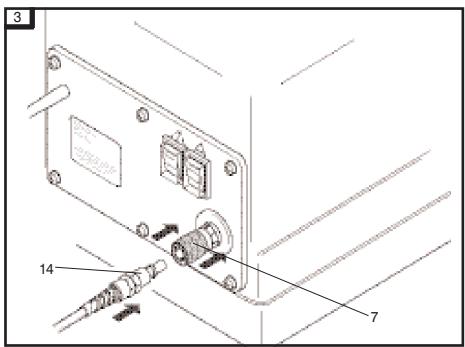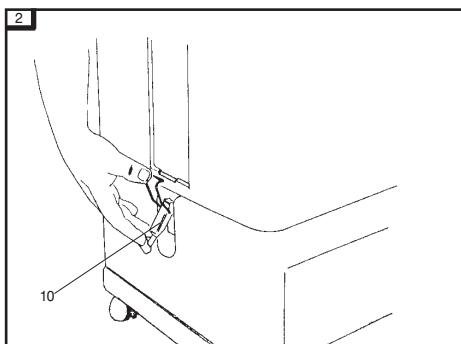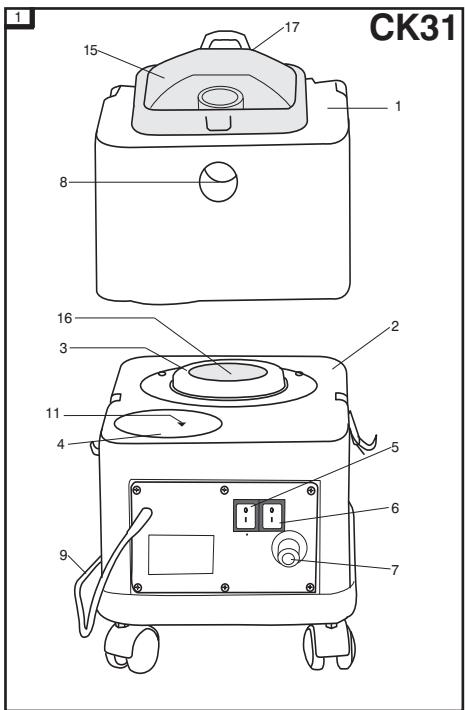

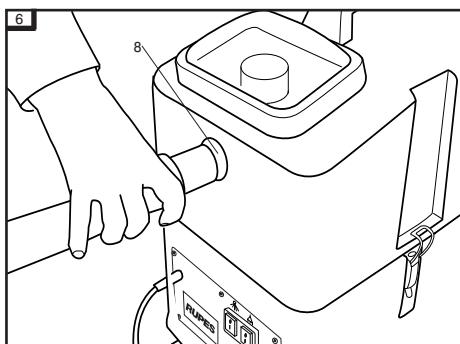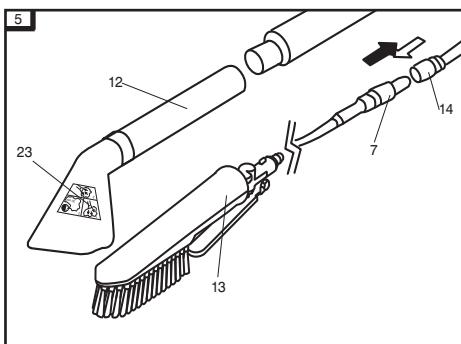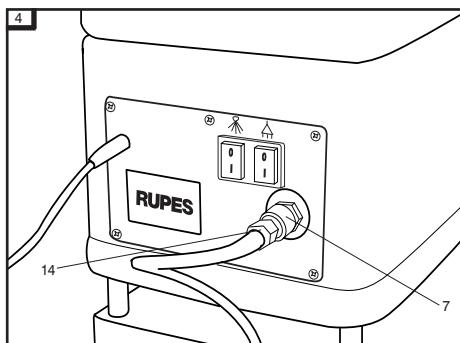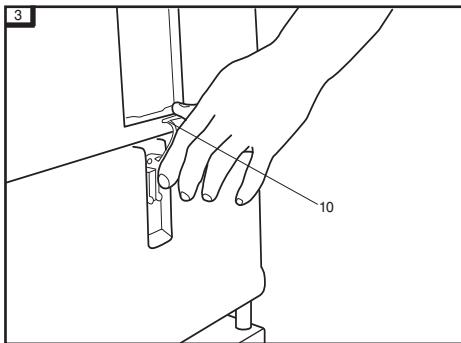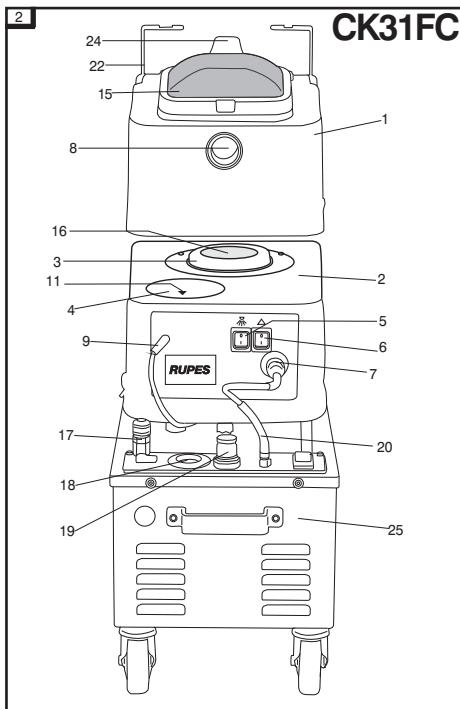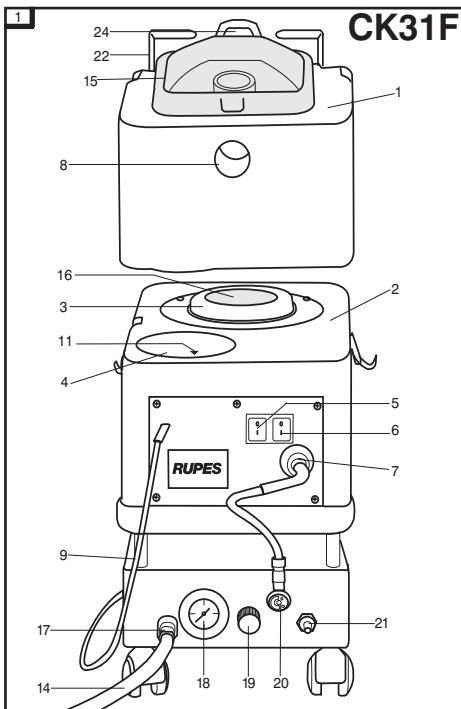



PARTI DELLA MACCHINA

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 1 - serbatoio superiore | 9 - cavo di alimentazione |
| 2 - serbatoio inferiore | 10 - gancio di chiusura |
| 3 - motore aspirante | 11 - pompa acqua + filtro |
| 4 - Foro carico | 12 - lancia |
| 5 - interruttore pompa | 13 - leva rubinetto |
| 6 - interruttore motore | 14 - innesti rapidi manichetta |
| 7 - innesto rapido | 15 - coperchio |
| 8 - ingresso manichetta | 16 - filtro motore |
| | 17 - etichetta dati tecnici |

ELEMENTI DEL LIBRETTO DI ISTRUZIONI

- Il presente libretto;
- le "INDICAZIONI PER LA SICUREZZA";
- il disegno esploso con l'indicazione dei ricambi forniti.

INFORMAZIONI GENERALI CK31 - CK31F-CK 31FC

Istruzioni per maneggiare l'imballo

- La macchina è contenuta in n° 1 collo delle dimensioni di cm 34x53xh67 e delpeso di kg 15 (23 kg per CK31), composto da una scatola di cartone ondulato;
- l'imballo deve essere maneggiato e stivato in posizione verticale;
- non sovrapporre l'imballo altri oggetti con peso superiore a kg 15 (23 kg per CK31F) e/o aventi una base con dimensioni differenti da quelle del collo.

Norme per il disimballo

- Prima di procedere all'apertura del collo, esaminare accuratamente l'aspetto dello stesso; qualora risulti danneggiato o mostrati segni di precedenti aperture, non procedere ulteriormente ma respingere il collo avanzando le opportune riserve al vettore. L'osservanza di tale norma comporta il decadimento della garanzia;
- per disimballare la macchina aprire la scatola in cartone ondulato, togliere la macchina e separare il sacchetto contenente gli accessori.

Attenzione!

Per lo smaltimento dei componenti formanti l'imballo, attenersi alle disposizioni in vigore nel luogo di messa in servizio della macchina, tenendo nel dovuto conto le regole per la raccolta differenziata qualora prevista.

Controllo del contenuto dell'imballo

L'imballo contiene:

- la macchina corredata di cavo di alimentazione (9);
- n° 1 lancia (12) con manichetta di aspirazione da mt. 5 completa di innesti rapidi acqua (14).

AVVERTENZE GENERALI

Norme per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni

La macchina deve essere utilizzata solo da persone addestrate ed incaricate del suo utilizzo. La macchina deve essere collocata in un ambiente asciutto e ventilato che garantisca almeno un ricambio d'aria ogni ora con un volume di aria fresca del 50% del totale senza l'aiuto di speciali sistemi di ventilazione. L'ambiente deve avere una temperatura tra i 10°C e i 35°C con una percentuale di umidità tra 50% e 90%. Il piano di appoggio della macchina non deve superare una pendenza massima di 5 - 10 gradi. La spina non deve essere introdotta né estraída dalla presa con le mani bagnate. Estrarre sempre la spina dalla presa di corrente quando la macchina non viene utilizzata, prima di iniziare la sua manutenzione o la sua pulizia. Per estrarre la spina dalla presa non tirare per il cavo elettrico. Proteggere il cavo elettrico dal calore, dall'olio e da spigoli taglienti. Non avvicinare le estremità del tubo di aspirazione o degli accessori al viso, in particolare occhi e orecchie, a causa del danno che il flusso di aria potrebbe provocare. Non esporre la macchina alla pioggia. Non sollevare e trasportare la macchina agghiacciandola al maniglione con un apparecchio di sollevamento. Verificare che l'alimentazione pneumatica della macchina corrisponda ai valori richiesti.

Attenzione! - Pericolo di esplosione o incendio

- Non devono essere aspirate polveri infiammabili o esplosive (ad es. magnesio, alluminio, amianto, ecc.);
- non devono essere aspirati liquidi infiammabili o esplosivi (ad es. benzina, diluenti, ecc.);
- non devono essere aspirati liquidi o sostanze aggressive (ad es. acidi, basi, solventi, ecc.);
- in caso di incendio utilizzare il sistema antincendio e allontanarsi dalla zona rispettando il piano di emergenza approvato per il posto di lavoro nel quale vi trovate.

Utilizzo conforme agli scopi previsti

La macchina è idonea a sollecitazioni elevate per applicazioni industriali secondo le norme EN 60335-2-2. Si declina qualsiasi responsabilità per un uso improprio della macchina che potrebbe rivelarsi pericoloso per persone o cose.

Attenzione!

- Non usare la macchina come aspirapolvere a secco;
- non fare funzionare la pompa a secco.

MESSA IN SERVIZIO

Rete elettrica

Tensione monofase 230V 50/60Hz con conduttore di messa a terra di sezione mm² 1.5. A monte della presa di alimentazione, dovrà essere montato un interruttore magnetotermico differenziale 6KA 30mA da 10A.

Dopo aver controllato che l'interruttore (5 e 6) sia in posizione "0", inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa atta a sopportare il carico della macchina.

MESSA IN FUNZIONE

- a) Sollevare il serbatoio superiore (1), dopo averlo liberato agendo sui ganci (10) laterali.
- b) Mettere acqua fredda o tiepida nel serbatoio inferiore (2) attraverso il foro di carico (4), aggiungendovi il 5% di detergente non schiumogeno (mezzo litro ogni dieci litri di acqua). Concentrazioni più alte si possono usare nel caso di moquette o tappezzeria molto sporca.
- c) Riagganciare il serbatoio superiore (1) a quello inferiore (2) agendo sui ganci laterali (10).
- d) Collegare la macchina alla lancia (12) mediante i tubi dell'acqua e di aspirazione. Gli innesti rapidi (14) sul tubo dell'acqua (tubo piccolo) vanno collegati ai corrispondenti innesti rapidi (7) che si trovano uno sulla macchina (fig. 4) e l'altro in prossimità dell'impugnatura della lancia (12) (fig. 5).
- e) Collegare analogamente il tubo d'aspirazione: una estremità alla macchina (8) e l'altra al tubo della lancia (12).
- f) Posizionare quindi l'interruttore della pompa dell'acqua (5) e l'interruttore del motore di aspirazione (6) in posizione "1".

Attenzione!

Quando utilizzate la macchina non disperdere i materiali di consumo o altro nell'ambiente, ciò potrebbe causare gravi danni; smaltite i rifiuti secondo le norme vigenti nel paese in cui state operando.

DATI TECNICI

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| TENSIONE DI LAVORO | 220/240 Vac - 50/60 Hz |
| POTENZA ASSORBITA MOTORE | 1500 W |
| CORRENTE ASSORBITA MOTORE | 7 A |
| DEPRESSIONE | 3000 mmH ₂ O |
| PESO | 12 Kg |
| DIMENSIONI | cm 30 x 42 x h 53 |
| RUMOROSITÀ ¹ | 70 dB (A) |
| CAPACITÀ SERBATOIO RECUPERO | 14 l |
| CAPACITÀ SERBATOIO SOLUZIONE | 14 l |
| PORTATA D'ARIA MAX | 3000 V/min. |
| POMPA CON BY-PASS | a vibrazione |
| POTENZA | 70 W |
| PRESSIONE MAX | 4 bar |
| PORTATA MAX | 1,5 l/min |
| LARGHEZZA PULITURA | 100 mm |

USO DELLA MACCHINA

Per la normale pulizia procedere iniettando ed aspirando contemporaneamente. Per iniettare l'acqua premere l'apposita leva (13) del rubinetto che si trova sull'impugnatura della lancia (12) (fig. 6). In caso di macchie persistenti si può applicare localmente del detergente puro. In commercio esistono anche bombolette spray con solventi adatti ad ogni tipo di macchia. Scegliere detersivi e smacchiatori di qualità e idonei all'uso, per evitare danni alla superficie da lavare. Fare sempre un test preliminare in una zona della superficie in cui un eventuale danneggiamento risulti poco visibile.

Metodo di lavaggio:

- Dividere idealmente la superficie in tante strisce parallele e procedere da destra a sinistra percorrendo all'indietro le varie strisce per un tratto corrispondente a poco più della metà della lunghezza;
- procedere più o meno lentamente a seconda del grado di sporco. Invertire quindi il senso di lavoro e trattare in modo analogo la rimanente parte;
- nella pulizia a fondo della tappezzeria è consigliabile iniettare l'acqua sulla superficie da lavare (o su una sua parte) e di aspirare successivamente, in modo da dare più tempo alla soluzione di svolgere la sua azione solvente.

Attenzione!

- Se la macchina viene usata come aspiraliquidi, controllare il livello dell'acqua nel serbatoio superiore (1), per evitare che essa venga risucchiata dal motore di aspirazione;
- se il detergente usato produce schiuma, o se si lava una moquette precedentemente trattata con shampoo, versare nel serbatoio inferiore (2) un po' di liquido antischiuma. La schiuma, risucchiata nel motore, può nel tempo danneggiarlo.

GENERAL INFORMATION CK31 - CK31F-CK31FC

Package handling instructions

- The machine is supplied in a corrugated cardboard box with overall dimensions 34x53xh67 cm weighing 15 kg (23 kg for CK31F);
- the box must be handled and stored in the upright position;
- do not place objects that weigh more than 15 kg (23 kg for CK31F) and/or have a different sized base on the box.

Unpacking instructions

- Carefully inspect the box before opening; if it is damaged or seems to have been previously opened, do not open. Reject the box and register a complaint with the carrier. Failure to do so will void the warranty.
- To unpack the machine, open the corrugated cardboard box, remove the machine and set aside the bag of accessories.

Warning!

To dispose of packaging materials, observe the regulations in effect where the machine is installed, in consideration of recycling rules when applicable.

Inspection of package contents

The package contains:

- the machine equipped with power cord (9);
- n° 1 nozzle (12) with vacuum sleeve measuring m. 5 complete with water quick couplings (14).

WARNINGS

Safety and accident prevention instructions

The machine must only be used by trained and qualified personnel.

The machine must be located in a dry and well-ventilated area where air is changed at least once an hour with 50% of the total fresh air without the aid of special ventilation systems. The temperature of the work area must be between 10°C and 35°C with humidity between 50% and 90%.

The surface on which the machine rests must not exceed a maximum 5 - 10 degree gradient.

Do not plug in or out when your hands are wet.

Always unplug the machine when not in use, before maintenance or cleaning and before replacing the dust bag or filter.

Do not pull the power cord to unplug the machine.

Keep the power cord away from heat, oil and sharp corners.

Do not near the vacuum tube or accessory ends to your face, specifically near eyes or ears, due to the damages that the air flow could cause.

Do not expose the machine to rain.

Do not lift and transport the machine by the handle with a lifting device.

Make sure that the pneumatic supply corresponds to the requisites.

Warning! - Explosion or fire hazard

- Do not vacuum flammable or explosive dust (i.e. magnesium, aluminium, asbestos, etc.);
- do not vacuum flammable or explosive liquids (i.e. petrol, thinners, etc.);
- do not vacuum aggressive liquids or substances (i.e. acids, bases, solvents, etc.);
- in the event of fire, use the fire alarm system and keep away from the area observing the emergency plan prepared for the work station you are in.

Specific use

The machine is high stress qualified for industrial applications according to regulations EN 60335-2-2.

The manufacturer is not liable for incorrect machine use that may be hazardous to people or things.

Warning!

- Do not use the machine as a dry vacuum cleaner;
- do not run the pump without water.

START-UP

Electric mains

Single-phase voltage 230V 50/60Hz with grounding wire ated mm² 1.5. A circuit breaker must be installed upstream from the electrical socket 6Ka 30mA da 10A.

After having checked that the switch (5 and 6) is in the "0" position, insert the power cord plug in a socket that supports the machine load.

PARTS OF THE TOOL

- | | |
|--------------------|-------------------------------------|
| 1 - upper tank | 10 - closing hook |
| 2 - lower tank | 11 - water pump +filter |
| 3 - vacuum motor | 12 - nozzle |
| 4 - Loading inlet | 13 - faucet lever |
| 5 - pump switch | 14 - sleeve quick coupling |
| 6 - motor switch | 15 - lid |
| 7 - quick coupling | 16 - motor filter |
| 8 - sleeve inlet | 17 - technical specifications label |
| 9 - power cord | |

OPERATING INSTRUCTIONS

- Lift the upper tank (1), after having freed it by opening the side hooks (10).
- Pour cold or room temperature water in the lower tank (2) through the load inlet (4), adding 5% on non-foam detergent (half a litre over ten litres of water). Higher concentrations may be used for carpets and upholstery very dirty.
- Fasten the upper tank (1) to the lower one (2) using the side hooks (10).
- Connect the machine to the nozzle (12) using the water and vacuum tubes. The quick couplings (14) on the water tube (small tube) should be connected to the corresponding quick couplings (7) that are found on the machine (fig. 4) and near the nozzle handle (12) (fig. 5).
- Connect the vacuum tube in the same way: one end to the machine (8) and the other to the nozzle (12).
- Next turn the water pump switch (5) and vacuum motor switch (6) to "I".

Warning!

When using the machine do not dispose of consumption or other waste materials in the environment, this could cause serious damages; dispose waste according to the regulations in force in the country where you work.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| OPERATING VOLTAGE | 220/240 Vac - 50/60 Hz |
| ABSORBED POWER | 1500 W |
| ABSORBED CURRENT | 7 A |
| DEPRESSION | 3000 mm/H ₂ O |
| WEIGHT | 12 Kg |
| DIMENSIONS | cm 30 x 42 x h 53 |
| NOISE LEVEL | 70 dB (A) |
| COLLECTION TANK CAPACITY | 14 l |
| SOLUTION TANK CAPACITY | 14 l |
| MAX AIR CAPACITY | 3000 l/min. |
| PUMP WITH BY-PASS | vibration |
| POWER | 70 W |
| MAX PRESSURE | 4 bar |
| MAX CAPACITY | 1,5 l/min |
| CLEANING WIDTH | 100 mm |

MACHINE USE

For normal cleaning proceed injecting and vacuuming simultaneously. To inject water, press the specific faucet lever (13) found on the nozzle handle (12) (fig. 6).

For persistent stains, undiluted detergent may be applied locally. Spray cans with solvents suited for all stain types are readily available. Choose quality and specific detergents and stain removers to avoid damaging the washing surfaces. Always test the product in an area where any damages will not be visible.

Washing method:

- Ideally divide the surface in several parallel strips and proceed from right to left moving backwards over the strips for a segment equal to slightly more than half the length;
- use a pace that corresponds to the level of dirt. Reverse working direction and treat the remaining part similarly;
- for deep upholstery cleaning the manufacturer recommends injecting water on the surface to be washed (or part of it) and then vacuuming, so as to leave the solvent more time to work.

Warning!

- If the machine is used as a liquid vacuum, check the level of water in the upper tank (1), to avoid liquids from entering the vacuum motor;
- if the detergent used produces little foam, or when washing a carpet that has been previously cleaned with shampoo, pour a small amount of non-foam liquid in the lower tank (2). Foam, if introduced in the motor, may damage it in time.

CK31F - CK31FC

PARTS OF THE TOOL

| | |
|--------------------------------|--|
| 1 - upper tank | 14 - sleeve quick coupling |
| 2 - lower tank | 15 - lid |
| 3 - vacuum motor | 16 - motor filter |
| 4 - Loading inlet | 17 - quick coupling sleeve outlet |
| 5 - pump switch | 18 - pressure gauge |
| 6 - motor switch | 19 - pressure regulator |
| 7 - pump outlet quick coupling | 20 - pneumatic circuit supply tube |
| 8 - vacuum inlet | 21 - quick coupling compressed air inlet (CK31F) |
| 9 - power cord | 22 - cord winder |
| 10 - closing hook | 23 - sticker |
| 11 - water pump + filter | 24 - technical specifications label |
| 12 - nozzle | 25 - Air compressor and the compressed air tank |
| 13 - foam brush | |

OPERATING INSTRUCTIONS

- a) Lift the upper tank (1), after having freed it by opening the side hooks (10).
- b) Pour cold or room temperature water in the lower tank (2) through the load inlet (4), adding one part SUPERFOAM for four parts water (no more than 2 litres of product per 8 litres water is recommended).
- c) Fasten the upper tank to the lower one.
- d) Insert the pneumatic circuit supply tube (20) in the pump outlet quick coupling (7).
- e) Check that the sleeve outlet quick coupling valve (17) is closed. Insert the sleeve quick coupling (14) and open the valve (17).
- f) Insert one end of the sleeve in the machine inlet (8).
- g) Connect the nozzle (12) and the brush (13) with the sleeve quick couplings (14).
- h) Plug the power cord (9) into an electrical socket observing the prescribed safety regulations.
- i) Insert the pneumatic supply in the quick coupling (21) (CK31F).
- j) Switch on the air compressor, putting its switch in the position "I".
- m) Adjust the pressure gauge (18) to 3,5 bar using the regulator (19).
- n) Turn on the water pump using the switch (5). The machine is now ready to produce foam.
- o) Turn on the vacuum motor using the switch (6) to vacuum the foam.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | CK31F | CK31FC |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| OPERATING VOLTAGE | 220/240 Vac - 50/60 Hz | 220/240 Vac - 50/60 Hz |
| ABSORBED POWER | 1500 W | 1500 W |
| ABSORBED CURRENT | 7 A | 7 A |
| DEPRESSION | 3000 mm/H ₂ O | 3000 mm/H ₂ O |
| WEIGHT | 20 Kg | 38 Kg |
| DIMENSIONS | cm 30 x 42 x h 66,5 | cm 32 x 55 x h 87 |
| NOISE LEVEL | 70 dB (A) | 70 dB (A) |
| COLLECTION TANK CAPACITY | 14 l | 14 l |
| SOLUTION TANK CAPACITY | 14 l | 14 l |
| MAX AIR CAPACITY | 3000 l/min. | 3000 l/min. |
| PUMP WITH BY-PASS | vibration | a vibrazione |
| POWER | 70 W | 70 W |
| MAX PRESSURE | 4 bar | 4 bar |
| MAX CAPACITY | 1,5 l/min | 1,5 l/min |
| CLEANING WIDTH | 100 mm | 100 mm |
| COMPRESSOR | - | 350 W |

MACHINE USE

- Press the brush lever (12) and evenly distribute the product on the surface to be cleaned, keeping the nozzle 20-30 cm away from the surface; ideal foam thickness is approximately 4-5 mm;
- Let the detergent foam work for 20-30 seconds. For persistent stains, use the brush; vacuum the foam. Avoid suddenly vacuuming large quantities of foam that could be vacuumed into the vacuum motor damaging it;
- always test the product in an area where any damages will not be visible;
- spray a sufficient quantity of foam to clean the surface remembering that the active foam layer is the one closest to the surface, further layers of foam do not improve results. If too much foam is sprayed in too small an area, spread excess foam in a thin layer.

Warning!

- Foam must be sprayed first and then vacuumed after letting it work against dirt for a suitable period of time. Do not spray foam and vacuum simultaneously as illustrated on the sticker on the nozzle (23);
- in certain cases an anti-foam product may be opportune, to be poured in the collection tank to compact vacuumed foam preventing it from entering the motor.

Washing method:

- Ideally divide the surface in several parallel strips and proceed from right to left moving backwards over the strips for a segment equal to slightly more than half the length;
- use a pace that corresponds to the level of dirt. Reverse working direction and treat the remaining part similarly;
- let foam work longer for persistent stains.

Foam humidity calibration:

- The cleaning foam is obtained by mixing compressed air into the product. The machine regulates the inlet air pressure, in order to vary the type of foam generated;
- Several tests demonstrate that optimal pressure for machine operations is approximately 3 bar when spraying (with brush valve pressed), that corresponds to approximately 4 bar without spraying (with brush valve not pressed). Pressure lower than 3 bar may produce a watery foam, over 3 bar may produce dry foam. If for any reason you machine's pressure adjustments vary they can be reset by simply rotating the corresponding knob (19) clockwise to increase pressure, counter-clockwise to decrease pressure. Make a few trial runs until the 3 bar condition during spraying returns.

Pull the knob before turning and push to lock after adjustments.

Warning!

- If the machine is used as a liquid vacuum, check the level of water in the upper tank (1), to avoid liquids from entering the vacuum motor;
- if the detergent used produces little foam, or when washing a carpet that has been previously cleaned with shampoo, pour a small amount of non-foam liquid in the lower tank (2). Foam, if introduced in the motor, may damage it in time.

MAINTENANCE CK31 - CK31F - CK31FC

The manufacturer or an authorised representative must carry out a technical operating inspection of the machine controls and check for any damage to the machine's filtering system at least once a year. **RUPES** Spa is not liable for any direct or indirect damages due to failure to comply with the instructions provided in this manual.

Ordinary maintenance (by the user)

1. After use, before storing the machine, drain all water from both tanks. Pour some clean water in the lower tank (2), only turn on the water pump using the switch (5), and hold down the brush lever (13). The purpose of this operation is to clean the inside of the pump, quick couplings and nozzles.
2. After use store the machine in a cool dry room with the lid (15) open to prevent tank humidity from condensing within the motor, damaging it. Damages caused by humidity that condenses in the motor (like damages caused by foam vacuumed in the motor) is not covered by warranty.
3. Periodically clean (at least every 2 months) the water filter (11), removing it from the machine and washing it under running water.
4. Routinely check and clean the motor (16) positioned between the two tanks.
5. Remove calcium that tends to deposit in the hydraulic circuit by pouring calcium removal products in the lower tanks and leaving them for several hours to work. Use the same products used for dishwashers. Drain and rinse. This operation is required every 6-8 months.
6. Periodically drain (every 2-3 months) the air tank from condensate that may originate during the normal working. To do this, unscrew the circular cover located below the machine, locked with 2 screws, and unscrew for few loops the condensate drain cap, without removing it completely, through the hole which is normally closed by the circular cover. Screw the cap and the circular cover again.

ATTENTION: This operation must be done with the compressor completely empty and with the machine switched off.

Extraordinary maintenance (by the authorised service center)

1. Excessive motor and pump brush wear may cause damages that are not covered by warranty. Brushes must be checked about every 500 hours.
2. Periodically check power cord and plug conditions; replace if damaged or worn.
3. Compressor maintenance

GUARANTEE

All tools manufactured by **RUPES** Spa are guaranteed for 12 months from the date of purchase against fabrication and material defects.

The guarantee will no longer be valid if the instructions contained in this booklet are not followed, if the tool is used for purposes other than that for which it is intended, if it is dismantled, interfered with in any way or damaged due to neglect.

The guarantee will be made valid by filling-in the form on the inside back cover of this instruction booklet.

If the tool is found to be defective or malfunctions, it should be returned carriage free in one piece in its original packing together with the guarantee certificate to the manufacturer or to one of the Assistance Centres listed in the appendix to this booklet.

The guarantee does not automatically imply replacement of the tool.

RUPES Spa reserve the right to carry out modifications to the tool without prior notice.



FRANÇAIS

CK31

INFORMATION GÉNÉRAUX CK31 - CK31F - CK31FC

Instructions pour la manipulation de l'emballage

- La machine est contenue dans 1 colis mesurant 34x53xh67 cm et pesant 15 kg (23 kg pour CK31F), formé par une boîte en carton ondulé;
- l'emballage doit être manipulé et stocké en position verticale;
- ne posez sur l'emballage ni objet pesant de plus de 15 kg (23 kg pour CK31F) ni object dont la base dépasse celle du colis.

Normes de déballage

- Avant d'ouvrir le colis, examiner soigneusement l'aspect du colis; s'il apparaît endommagé ou ouvert précédemment, ne pas continuer et refuser le colis en faisant les réserves nécessaires auprès du vendeur. Si cette procédure n'est pas respectée la garantie n'est plus valable;
- pour déballer la machine, ouvrir la boîte en carton ondulé, sortir la machine et séparer le sachet contenant les accessoires.

Attention!

Pour se débarrasser des éléments formant l'emballage, suivre les dispositions en vigueur sur le lieu de mise en service de la machine, en tenant compte des règlements sur l'élimination différenciée des déchets, si celle-ci est prévue.

Contrôle du contenu de l'emballage

L'emballage contient:

- la machine équipée de son câble d'alimentation (9);
- n°1 lance (12) avec manchon d'aspiration de 5 mètres équipée de raccordements à enclenchement rapide pour l'eau (14).

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

Mesures de sécurité et de prévention des accidents

La machine ne doit être utilisée que par du personnel spécialement formé et chargé de l'utiliser.

La machine doit être placée dans un lieu sec et aéré garantissant un apport d'air frais minimum de 50% toutes les heures, sans le secours d'un quelconque outil de ventilation. La température du lieu d'installation doit être comprise entre 10 °C et 35 °C avec un pourcentage d'humidité compris entre 50% et 90%.

L'inclinaison du plan d'appui de la machine ne doit pas dépasser 5÷10 degrés.

La fiche ne doit être ni introduite ni retirée de la prise avec les mains mouillées.

La prise doit toujours être débranchée lorsque la machine n'est pas utilisée, avant d'effectuer les opérations d'entretien ou de nettoyage.

Eviter de tirer sur le câble électrique pour débrancher la machine.

Protéger le câble électrique de la chaleur, de l'huile et des angles vifs.

N'approchez de votre visage ni les extrémités du tuyau d'aspiration ni les accessoires, et surtout pas des yeux et des oreilles, car l'air sous pression pourraient les abîmer.

Ne pas exposer la machine à la pluie.

Il est interdit de lever ou de transporter la machine en l'accrochant par la poignée à un outil de levage.

Vérifiez si l'alimentation pneumatique de la machine correspond aux valeurs requises.

Attention! - Danger d'explosion ou d'incendie

- Il est interdit d'aspirer des poussières inflammables ou explosives (par ex. de magnésium, d'aluminium, d'amiante, etc..);
- il est interdit d'aspirer des liquides inflammables (par ex. essence, diluants, etc..);
- il est interdit d'aspirer des liquides ou des substances agressives (par ex. acides, bases, solvants, etc..);
- en cas d'incendie utilisez le système de lutte contre les incendies et éloignez-vous de la zone en respectant le plan d'évacuation prévu sur le lieu de travail où vous vous trouvez.

Utilisation conforme aux buts prévus

La machine est en mesure de supporter les sollicitations élevées des applications industrielles, conformément aux normes EN60335-2-2.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'usage impropre de la machine susceptible de s'avérer dangereux pour les personnes ou les choses.

Attention!

- N'utilisez pas la machine comme aspirateur à sec;
- ne faites pas fonctionner la pompe à sec.

MISE EN SERVICE

Secteur

Tension monophasée 230 V 50/60 Hz avec fil de mise à la terre ayant une section de 1,5 mm². Un interrupteur magnétothermique différentiel 6Ka 30mA et 10A doit être monté e amont de la prise d'alimentation.

Après avoir contrôlé si l'interrupteur (5 et 6) est en position "0", engager la fiche du câble d'alimentation dans une prise en mesure de supporter la charge de la machine.

PARTIES DE LA MACHINE

- | | |
|------------------------------|---|
| 1 - réservoir du haut | 10 - crochet de fermeture |
| 2 - réservoir du bas | 11 - pompe eau + filtre |
| 3 - moteur d'aspiration | 12 - lance |
| 4 - orifice de chargement | 13 - levier robinet |
| 5 - interrupteur de la pompe | 14 - raccords à enclenchement rapide pour manchon |
| 6 - interrupteur du moteur | 15 - couvercle |
| 7 - raccordement rapide | 16 - filtre du moteur |
| 8 - entrée manchon | 17 - étiquette des données techniques |
| 9 - câble d'alimentation | |

MISE EN FONCTION

- a) Soulevez le réservoir du haut (1) après l'avoir libéré des crochets (10) latéraux.
- b) Versez de l'eau froide ou tiède dans le réservoir du bas (2) à travers l'orifice de remplissage (4) en ajoutant 5% de détersif non moussant (un demi-litre par litre d'eau). Des concentrations plus élevées risquent d'user les moquettes ou les tapisseries très sales.
- c) Accrochez à nouveau le réservoir du haut (1) sur le réservoir du bas (2) à l'aide des crochets latéraux (10).
- d) Raccordez la machine sur la lance (12) à l'aide des tuyaux d'aspiration de l'eau. Les raccords à enclenchement rapide (14) sur le tuyau d'eau (petit) doivent se raccorder sur les raccords à enclenchement rapide correspondants (7) qui se trouvent, un sur la machine (fig. 4) et l'autre près de la poignée de la lance (12) (fig. 5).
- e) Raccordez le tuyau d'aspiration de la même façon: une extrémité sur la machine (8) et l'autre sur le tuyau de la lance (12).
- f) Placez l'interrupteur de la pompe de l'eau (5) et l'interrupteur du moteur d'aspiration (6) en position "1".

Attention!

Lorsque vous utilisez la machine ne jetez pas les consommables ou autres produits dans la nature afin de ne pas provoquer de dégâts; éliminez les déchets conformément aux normes en vigueur dans le pays où vous opérez.

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| TENSION DE TRAVAIL | 220/240 Vac - 50/60 Hz |
| PUISANCE ABSORBÉE MOTEURS | 1500 W |
| COURANT ABSORBÉ MOTEURS | 7 A |
| DÉPRESSION | 3000 mm/H2O |
| POIDS | 12 Kg |
| DIMENSIONS | cm 30 x 42 x h 53 |
| NIVEAU DE BRUIT | 70 dB (A) |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE RÉCUPÉRATION | 14 l |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE SOLUTION | 14 l |
| DÉBIT D'AIR MAXI | 3000 l/min. |
| POMPE AVEC DÉRIVATION | à vibration |
| PUISANCE | 70 W |
| PRESSION MAXI | 4 bar |
| DÉBIT D'AIR MAXI | 1,5 l/min |
| LARGEUR DU NETTOYAGE | 100 mm |

UTILISATION DE LA MACHINE

Pour le nettoyage normal injectez et aspirez en même temps. Pour injecter l'eau appuyez sur le levier (13) du robinet situé sur la poignée de la lance (12) (fig. 6).

Vous pouvez appliquer le détersif pur directement sur les taches persistantes. Vous trouverez dans le commerce des bombes de solvants adaptés à tous les types de tache. Choisissez des détersifs et des détachants adaptés afin d'éviter d'abîmer les surfaces à laver.

Faites d'abord un essai dans un coin de la surface où un éventuel dégât ne risque pas d'être trop visible.

Méthode de lavage

- Divisez la surface en bandes parallèles et procédez de droite à gauche en parcourant en arrière les bandes sur une distance correspondant à un peu plus de la moitié de la longueur;
- procédez plus ou moins lentement selon le degré de saleté. Invertissez ensuite le sens du travail et traitez de la même façon la partie restante;
- lors du nettoyage profond des tapisseries, nous vous conseillons d'injecter l'eau sur la surface à laver (ou sur une partie) et d'aspirer ensuite de façon à laisser agir la solution dissolvante pendant longtemps.

Attention!

- Si vous utilisez la machine comme aspirateur de liquides, contrôlez le niveau d'eau du réservoir du haut (1) afin d'éviter que l'eau ne soit aspirée par le moteur d'aspiration;
- si le détersif utilisé est moussant ou si vous lavez une moquette déjà traitée avec du shampoing, versez un peu de liquide anti-mousse dans le réservoir du bas (2). Avec le temps, la mousse aspirée par le moteur risque d'abîmer.

CK31F - CK31FC

PARTIES DE LA MACHINE

- | | |
|---|--|
| 1 - réservoir du haut | 14 - raccords à enclenchement rapide pour manchon |
| 2 - réservoir du bas | 15 - couvercle |
| 3 - moteur d'aspiration | 16 - filtre du moteur |
| 4 - orifice de chargement | 17 - raccords à enclenchement rapide pour brosse |
| 5 - interrupteur de la pompe | 18 - manomètre |
| 6 - interrupteur du moteur | 19 - régulateur de pression |
| 7 - raccordement à enclenchement rapide de sortie de la pompe | 20 - tuyau d'alimentation du circuit pneumatique |
| 8 - goulotte | 21 - raccord à enclenchement rapide d'entrée de l'air comprimé (CK31F) |
| 9 - câble d'alimentation | 22 - enrouleur de câble |
| 10 - crochet de fermeture | 23 - autocollant |
| 11 - pompe eau + filtre | 24 - étiquette des données techniques |
| 12 - lance | 25 - compresseur avec réservoir |
| 13 - brosse à mousse | |

MISE EN FONCTION

- a) Soulevez le réservoir du haut (1) après l'avoir libéré des crochets (10) latéraux.
- b) Versez de l'eau froide ou tiède dans le réservoir du bas (2) à travers l'orifice de remplissage (4) en ajoutant une partie de SUPERFOAM pour quatre parties d'eau (nous conseillons de ne pas verser plus de 2 litres de produits et 8 litres d'eau).
- c) Accrochez à nouveau le réservoir du haut sur le réservoir du bas.
- d) Introduisez le tuyau d'alimentation du circuit pneumatique (20) dans le raccordement à enclenchement rapide de la sortie de la pompe (7).
- e) Contrôlez si la vanne du raccordement à enclenchement rapide de sortie pour manchon (17) est fermée. Introduisez le raccordement à enclenchement rapide pour manchon (14) et ouvrez à nouveau la vanne (17).
- f) Introduisez une extrémité du manchon dans l'entrée de la machine (8).
- g) Raccordez la lance (12) et la brosse (13) sur les raccordements à enclenchement rapide des manchons (14).
- h) Branchez le câble d'alimentation (9) sur une prise de courant en respectant les normes de sécurité prescrites.
- i) Introduisez l'alimentation pneumatique dans le raccordement à enclenchement rapide (21) (CK31F)
- l) Allumez le compresseur, en agissant sur l'interrupteur (CK31FC)
- m) Réglez le manomètre (18) sur 3,5 bar à l'aide du régulateur prévu à cet effet (19).
- n) Allumez la pompe de l'eau à l'aide de l'interrupteur (5). La machine est prête à produire de la mousse.
- o) Allumez le moteur d'aspiration à l'aide de l'interrupteur (6) pour aspirer la mousse.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | CK31F | CK31FC |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| TENSION DE TRAVAIL | 220/240 Vac - 50/60 Hz | 220/240 Vac - 50/60 Hz |
| PUISSEANCE ABSORBÉE MOTEURS | 1500 W | 1500 W |
| COURANT ABSORBÉ MOTEURS | 7 A | 7 A |
| DÉPRESSION | 3000 mm/H ₂ O | 3000 mm/H ₂ O |
| POIDS | 20 Kg | 38 Kg |
| DIMENSIONS | cm 30 x 42 x h 66,5 | cm 32 x 55 x h 87 |
| NIVEAU DE BRUIT | 70 dB (A) | 70 dB (A) |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE RÉCUPÉRATION | 14 l | 14 l |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE SOLUTION | 14 l | 14 l |
| DÉBIT D'AIR MAXI | 3000 l/min. | 3000 l/min. |
| POMPE AVEC DÉRIVATION | à vibration | a vibrazione |
| PUISANCE | 70 W | 70 W |
| PRESSION MAXI | 4 bar | 4 bar |
| DÉBIT D'AIR MAXI | 1,5 l/min | 1,5 l/min |
| LARGEUR DU NETTOYAGE | 100 mm | 100 mm |
| COMPRESSEUR | - | 350 W |

UTILISATION DE LA MACHINE

- Appuyez sur le levier de la brosse (12) et distribuez le produit sur la surface à nettoyer de façon uniforme, en maintenant la lance à une distance de 20-30 cm de la surface, l'épaisseur de mousse idéale étant de 4-5 mm environ;
- laissez agir la mousse détergente pendant 20-30 secondes. Nous vous conseillons de brosser les taches persistantes.
- aspirez la mousse de la surface. Evitez d'aspirer d'un seul coup de grosses quantités de mousse car elles risqueraient d'être aspirées par le moteur d'aspiration et de l'abîmer;
- faites d'abord un essai dans un coin de la surface où un éventuel dégât ne risque pas d'être trop visible;
- distribuez une quantité de mousse suffisante pour nettoyer la surface, en tenant compte que la mousse active contre la saleté est celle qui adhère à la surface, les couches supplémentaires de mousse n'améliorent pas le résultat. Si vous pulvérisiez trop de mousse dans un coin ételez-la et distribuez-la en couche fine.

Attention !

- Vous devez d'abord pulvériser la mousse et l'aspirer après l'avoir laissée agir le temps nécessaire pour ôter la saleté. Vous ne devez pas pulvériser et aspirer la mousse en même temps, comme le montre l'autocollant sur la lance (23).
- dans certains cas il peut être conseillé d'ajouter un anti-mousse dans le réservoir de récupération pour compacter la mousse aspirée et éviter quelle ne soit aspirée par le moteur.

Méthode de lavage

- Divisez la surface en bandes parallèles et procédez de droite à gauche en parcourant en arrière les bandes sur une distance correspondant à un peu plus de la moitié de la longueur;
- procédez plus ou moins lentement selon le degré de saleté. Invertissez ensuite le sens du travail et traitez de la même façon la partie restante;
- en cas de saleté persistante, laissez agir la mousse pendant plus longtemps.

Tarage de l'humidité de la mousse:

- La mousse détergente s'obtient en ajoutant de l'air comprimé à la solution. La machine offre à l'utilisateur le réglage de la pression de l'air en entrée afin de pouvoir varier le type de mousse produite ;
 - plusieurs essais ont démontré que la pression idéale pour le fonctionnement de la machine est de 3 bar environ pendant la pulvérisation (avec la vanne de la brosse enfoncée), ce qui correspond à 4 bar environ en absence de pulvérisation (avec la vanne de la brosse non enfoncée).
- Des pressions inférieures à 3 bar peuvent correspondre à une mousse trop liquide, des pressions supérieures à 3 bar à une mousse trop sèche.
 Si pour une raison quelconque le réglage de la pression de votre machine change, vous pouvez le rétablir tout simplement en faisant tourner la poignée (19) en sens horaire pour augmenter la pression et anti-horaire pour la diminuer.
 Procédez par essais successifs jusqu'à ce que la condition de 3 bar environ pendant la pulvérisation soit rétablie.
 Tirez sur la poignée avant de la faire tourner et poussez-la pour la verrouiller après le réglage.

Attention!

- Si vous utilisez la machine comme aspirateur de liquides, contrôlez le niveau d'eau du réservoir du haut (1) afin d'éviter que l'eau ne soit aspirée par le moteur d'aspiration;
- si le détersif utilisé est moussant ou si vous lavez une moquette déjà traitée avec du shampoing, versez un peu de liquide anti-mousse dans le réservoir du bas (2). Avec le temps, la mousse aspirée par le moteur risque de l'abîmer.

ENTRETIEN CK31 - CK31F - CK31FC

Le fabricant ou le personnel autorisé doit effectuer, au moins une fois par an, une vérification technique du fonctionnement et des dégâts éventuellement subis par le système de filtrage de la machine. **RUPES** Spa décline toute responsabilité en cas de dégâts directs ou indirects provoqués par le non-respect des indications de ce manuel.

Entretien ordinaire (aux soins de l'utilisateur)

1. Après l'usage, avant de ranger la machine, videz toute l'eau des deux réservoirs. Versez ensuite quelques litres d'eau dans le réservoir du bas (2) et en actionnant uniquement la pompe de l'eau avec l'interrupteur (5) appuyez sur le levier de la brosse (13) sans le lâcher. Cette opération permet de nettoyer l'intérieur de la pompe, des raccordements, des buses de pulvérisation.
2. Après l'usage, rangez la machine dans un endroit frais et sec, avec le couvercle (15) ouvert, de façon à éviter que l'humidité présente dans le réservoir ne se condense à l'intérieur du moteur et ne l'abîme. Les dégâts provoqués par l'humidité condensée sur le moteur (comme les dégâts causés par la mousse aspirée dans le moteur) ne sont pas couverts par la garantie.
3. Nettoyez régulièrement (au moins tous les 2 mois) le filtre de l'eau (11), en le lavant à l'eau courante après l'avoir sorti de la machine
4. Contrôlez et nettoyez régulièrement le filtre du moteur (16) qui se trouve entre les deux réservoirs.
5. Eliminez le calcaire qui se dépose avec le temps à l'intérieur du circuit hydraulique en versant dans le réservoir du bas une solution anticalcaire et en laissant agir pendant quelques heures. Utilisez les mêmes produits que pour le lave-vaisselle. Videz et rincez. Il suffit d'effectuer cette opération une fois tous les 6-8 mois.
6. Vider périodiquement le réservoir de l'air comprimé de l'éventuelle eau de condensation qui peut se former pendant le fonctionnement du compresseur. Pour effectuer cette opération, il faut dévisser le bouchon circulaire qui se trouve sous la machine, fixé avec 2 vis, et dévisser de quelques tours (sans le sortir complètement) le bouchon de vidange de l'eau de condensation, à travers le trou qui est normalement couvert par le bouchon. Refermer donc en vissant le bouchon de vidange et le bouchon de fermeture.

Attention: cette opération doit être faite avec le réservoir de l'air comprimé complètement vide et avec la machine éteinte!

Entretien extraordinaire (aux soins du Service Après-vente autorisé)

1. L'usure excessive des brosses du moteur et de la pompe risque de provoquer des dégâts qui ne sont pas couverts par la garantie. Les brosses doivent être contrôlées toutes les 500 heures environ.
2. Contrôlez régulièrement l'état du câble électrique et de sa fiche ; s'il est abîmé ou usé, changez-le.
3. Entretien du compresseur.

GARANTIE

Toutes les machines construites par la Société **RUPES** Spa sont garanties pendant 12 mois à compter de la date d'achat contre les défauts matériau et de fabrication.

La garantie prend fin en cas de non-respect des prescriptions du présent livret ou en cas d'utilisation impropre de la machine. Elle prend fin également si la machine est démontée ou modifiée ou en cas de dommages évidents dérivant d'un mauvais entretien.

La garantie est subordonnée au remplissage du coupon qui se trouve à la dernière page de couverture du présent livret d'instructions.

En cas de mauvais fonctionnement, la machine, accompagnée de son certificat de garantie, devra être remise ou envoyée en port payé, non démontée et dans son emballage d'origine, au fabricant ou à un Centre d'Assistance agréé indiqué sur la liste annexée au présent livret.

La garantie ne donne pas en aucun cas droit au remplacement de la machine.

La Société **RUPES** Spa se réserve la faculté d'apporter sans préavis des modifications aux machines.



ESPAÑOL

INFORMACION GENERALES CK31 - CK31F - CK31FC

Instrucciones para manejar el embalaje

- La máquina está contenida en 1 bulto cuyas dimensiones son 34x53xh67, con un peso de 15 Kg (23 kg para CK31F), compuesto por una caja de cartón ondulado.
- El embalaje debe manejarse y almacenarse siempre en posición vertical.
- No colocar encima del embalaje otros objetos de peso superior a 15 Kg (23 kg para CK31F) y/o que tengan una base con dimensiones diferentes a las del bulto.

Normas para desembalar

- Antes de abrir el bulto examinar cuidadosamente su aspecto; si resultara dañado o mostrara señales de haber sido abierto, no continuar ulteriormente sino rechazar el bulto señalando las oportunas observaciones al vector de transporte. La inobservancia de esta norma implica la caducidad de la garantía;
- para desembalar la máquina abrir la caja de cartón ondulado, sacar la máquina y separar la bolsa que contiene los accesorios.

iAtención!

Para eliminar los componentes del embalaje, atenerse a las disposiciones vigentes en el lugar de puesta en servicio de la máquina, teniendo en la debida consideración las normas para la recolección diferenciada de residuos cuando esté prevista.

Control del contenido del embalaje

El embalaje contiene:

- la máquina dotada de cable de alimentación (9);
- nº 1 lanza (12) con manguera de aspiración de mt. 5 completa de empalmes rápidos para el agua (14).

ADVERTENCIAS GENERALES

Normas de seguridad y prevención de accidentes

La máquina debe ser utilizada sólo por personas adiestradas y encargadas de su operación.

La máquina debe instalarse en un ambiente seco y ventilado que garantice al menos un recambio de aire cada hora con un volumen de aire fresco del 50% del total sin ayuda de sistemas de ventilación especiales. En el ambiente de trabajo debe haber una temperatura comprendida entre 10°C y 35°C con un porcentaje de humedad entre el 50% y el 90%.

La superficie de apoyo de la máquina no debe superar un declive máximo de 5-10 grados.

La clavija no debe enchufarse ni desenchufarse de la toma con las manos mojadas. Desenchufar siempre el cable de alimentación cuando la máquina no se utilice, antes de iniciar su mantenimiento o su limpieza.

No tirar del cable eléctrico para extraer el enchufe de la toma de corriente, Proteger el cable eléctrico contra el calor, el aceite y las aristas cortantes.

No acercar a la cara los extremos del tubo de aspiración o de los accesorios, en particular a ojos y orejas, debido a los daños que el flujo de aire podría causar.

No exponer la máquina a la lluvia.

No levantar ni transportar la máquina enganchándola del asa con un aparato de elevación.

Verificar que la alimentación neumática de la máquina se corresponda con los valores requeridos.

iAtención! - Peligro de explosión o incendio

- No se deben aspirar polvos inflamables o explosivos (por ej. magnesio, aluminio, amianto, etc.);
- no se deben aspirar líquidos inflamables o explosivos (por ej. bencina, diluyentes, etc.);
- no se deben aspirar líquidos o sustancias agresivas (por ej. ácidos, bases, disolventes, etc.);
- en caso de incendio utilizar el sistema antiincendio y alejarse de la zona ajustándose al plan de emergencia puesto a punto para el puesto de trabajo donde se encuentre.

Uso conforme a los objetivos previstos

La máquina es idónea para trabajo pesado en aplicaciones industriales conforme a las normas EN60335-2-2.

Se rehusa cualquier responsabilidad ante un uso no adecuado de la máquina, que podría resultar peligroso para personas o cosas.

iAtención!

- No utilizar la máquina como aspiradora en seco;
- no hacer funcionar la bomba en seco.

PUESTA EN SERVICIO

Red eléctrica

Tensión monofásica 230 V 50/60 Hz con conductor de pu-esta a tierra cuya sección sea de 1,5 mm². Antes de la toma de alimentación se deberá montar un interruptor magnetotérmico diferencial de 6Ka - 30 mA de 10 A.

Después de haber controlado que el interruptor (5 e 6) esté en posición de apagado "0", introducir el enchufe del cable de alimentación en una toma adecuada que soporte la carga de la máquina.

CK31

PARTES DE LA MÁQUINA

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1 - depósito superior | 10 - ganchos de cierre |
| 2 - depósito inferior | 11 - bomba agua+filtro |
| 3 - motor aspirante | 12 - lanza |
| 4 - Agujero llenado | 13 - palanca grifo |
| 5 - interruptor bomba | 14 - empalmes rápidos manguera |
| 6 - interruptor motor | 15 - tapa |
| 7 - empalme rápido | 16 - filtro motor |
| 8 - entrada manguera | 17 - etiqueta datos técnicos |
| 9 - cable de alimentación | |

PUESTA EN SERVICIO

- a) Levantar el depósito superior (1), después de haberlo dejado libre actuando sobre los ganchos (10) laterales.
- b) Poner agua fría o tibia en el depósito inferior (2) por el agujero de llenado (4), añadiéndole un 5% de detergente que no forme espuma (medio litro para cada diez litros de agua). Mayores concentraciones pueden utilizarse en caso de moqueta o tapicería muy sucia.
- c) Enganchar de nuevo el depósito superior (1) al inferior (2) actuando sobre los ganchos laterales (10).
- d) Conectar la máquina a la lanza (12) utilizando los tubos del agua y de aspiración. Los empalmes rápidos (14) en el tubo del agua (tubo pequeño) deben conectarse con los correspondientes empalmes rápidos (7) situados uno encima de la máquina (fig. 4) y el otro cerca de la empuñadura de la lanza (12) (fig. 5).
- e) Conectar de igual manera el tubo de aspiración: un extremo con la máquina (8) y el otro con el tubo de la lanza (12).
- f) Seguidamente poner el interruptor de la bomba del agua (5) y el interruptor del motor de aspiración (6) en la posición "I".

iAtención!

Cuando utilicen la máquina no tiren al medio ambiente los materiales consumibles ni de otra clase, ello podría causar graves daños; eliminar los desechos conforme a las normas vigentes en el País donde utilicen la máquina.

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| TENSIÓN DE OPERACIÓN | 220/240 Vac - 50/60 Hz |
| POTENCIA ABSORBIDA MOTORES | 1500 W |
| CORRIENTE ABSORBIDA MOTORES | 7 A |
| DEPRESIÓN | 3000 mm/H ₂ O |
| PESO | 12 Kg |
| DIMENSIONES | cm 30 x 42 x h 53 |
| RUIDO | 70 dB (A) |
| CAPACIDAD DEPÓSITO RECUPERACIÓN | 14 l |
| CAPACIDAD DEPÓSITO SOLUCIÓN | 14 l |
| CAUDAL MÁX. DE AIRE | 3000 l/min. |
| BOMBA CON BY-PASS | de vibración |
| POTENCIA | 70 W |
| PRESIÓN MÁX. | 4 bar |
| CAUDAL MÁX. | 1,5 l/min |
| ANCHO LIMPIEZA | 100 mm |

USO DE LA MÁQUINA

Para la limpieza normal proceder inyectando y aspirando simultáneamente. Para inyectar el agua presionar la palanca prevista (13) del grifo, situada en la empuñadura de la lanza (12) (fig. 6).

En caso de manchas tenaces se puede aplicar localmente un poco de detergente puro. En comercio también existen unos aerosoles con solventes adecuados para cada tipo de máquina. Seleccionar detergentes y quitamanchas de calidad y adecuados para el uso, para evitar que se estropie la superficie a lavar.

Hacer siempre una prueba preliminar en una parte de la superficie donde un eventual daño resulte poco visible.

Método de lavado:

- Dividir idealmente la superficie en varias tiras paralelas y proceder de derecha a izquierda recorriendo para atrás las varias tiras a lo largo de un tramo correspondiente a poco más de la mitad de la longitud;
- proceder más o meno despacio según el grado de suciedad. Luego invertir la dirección de trabajo y tratar de la misma manera la parte restante;
- en la limpieza a fondo de la tapicería se aconseja inyectar el agua sobre la superficie a lavar (o sobre una parte de ella) y aspirare sucesivamente, de manera que la solución tenga más tiempo para desarrollar su acción solvente.

iAtención!

- Si la máquina se utiliza como aspiradora de líquidos, comprobar el nivel del agua en el depósito superior (1), para evitar que sea aspirada por el motor de aspiración;
- si el detergente utilizado produce espuma, o si se lava una moqueta tratada precedentemente con champú, verter en el depósito inferior (2) un poco de líquido contra la espuma. La espuma, si es aspirada en el motor, con el tiempo puede estropearlo.

CK31F - CK31FC

ONDERDELEN VAN DE MACHINE

| | |
|-------------------------------------|---|
| 1 - bovenste reservoir | 13 - schuimborstel |
| 2 - onderste reservoir | 14 - slangsnelkoppelingen |
| 3 - zuigmotor | 15 - kap |
| 4 - vulopening | 16 - motorfilter |
| 5 - pompschakelaar | 17 - Snelkoppeling uitlaat voor borstel |
| 6 - motorschakelaar | 18 - manometer |
| 7 - snelkoppeling van de pomputlaat | 19 - drukregelaar |
| 8 - Zuiginlaat | 20 - toevoerslang pneumatisch circuit |
| 9 - elektrisch snoer | 21 - persluchtinlaatsnelkoppeling (CK31F) |
| 10 - sluithaak | 22 - kabelhaspel |
| 11 - waterpomp + filter | 23 - sticker |
| 12 - sputlans | 24 - plaatje met technische gegevens |
| | 25 - compressor met tank |

INGEBRUIKNEMING

- a) Til het bovenste reservoir (1) nadat u hem losgemaakt heeft door op de haken (10) aan de zijkant te drukken op.
- b) Giet via de vulopening (4) koud of lauwarm water in het onderste reservoir (2) en voeg er een deel SUPERFOAM product op elke 4 delen water aan toe (er wordt geadviseerd om niet meer dan 2 liter product en 8 liter water erin tegieten).
- c) Haak het bovenste reservoir weer aan het onderste reservoir vast.
- d) Steek de toevoerslang van het pneumatische circuit (20) in de snelkoppeling van de pomputlaat (7).
- e) Controleer of het ventiel van de uitlaatsnelkoppeling voor slang (17) gesloten is. Steek de slangsnelkoppeling (14) erin en doe het ventiel (17) weer open.
- f) Steek het ene uiteinde van de slang in de inlaataansluiting van de machine (8).
- g) Sluit de sputlans (12) en de borstel (13) met de slangsnelkoppelingen (14) aan.
- h) Sluit het elektrische snoer (9) aan op een stopcontact en neem daarbij de geldende veiligheidsvoorschriften in acht.
- i) Steek de persluchtinlaat in de snelkoppeling (21) (CK31F).
- j) Schakel de compressor in met de schakelaar. (CK31FC)
- m) Stel de manometer (18) op de waarde van 3,5 bar in en maak daarbij gebruik van de speciale regelaar (19).
- n) Schakel de waterpomp in door aan de schakelaar (5) te draaien. De machine is nu klaar om schuim af te geven.
- o) Zet de zuigmotor aan door aan de schakelaar (6) te draaien om het schuim op te zuigen.

TECHNISCHE GEGEVENS

| | CK31F | CK31FC |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| AANSLUITSPANNING | 220/240 Vac - 50/60 Hz | 220/240 Vac - 50/60 Hz |
| AANSLUITWAARDE MOTOREN | 1500 W | 1500 W |
| STROOMVERBRUIK MOTOREN | 7 A | 7 A |
| ONDERDRUK | 3000 mm/H ₂ O | 3000 mm/H ₂ O |
| GEWICHT | 20 Kg | 38 Kg |
| AFMETINGEN | cm 30 x 42 x h 66,5 | cm 32 x 55 x h 87 |
| GELUIDSNIVEAU | 70 dB (A) | 70 dB (A) |
| INHOUD OPVANGRESERVOIR | 14 l | 14 l |
| INHOUD REINIGINGSMIDDELRESERVOIR | 14 l | 14 l |
| MAX. LUCHTSTROOM | 3000 l/min. | 3000 l/min. |
| POMP MET OMLOOPVENTIEL | met trilling | met trilling |
| CAPACITEIT | 70 W | 70 W |
| MAX. DRUK | 4 bar | 4 bar |
| MAX. CAPACITEIT | 1,5 l/min | 1,5 l/min |
| REINIGINGSOPPERVLAK | 100 mm | 100 mm |
| COMPRESSOR | - | 350 W |

GEBRUIK VAN DE MACHINE

- Druk de hendel op de borstel in (12) en verdeel het product gelijkmataig op het te reinigen oppervlak, waarbij u de sputlans op een afstand van 20-30 cm van het oppervlak moet houden; de ideale dikte van de schuimlaag is ongeveer 4-5 mm;
- laat het reinigingschuim 20-30 seconden inwerken. In geval van hardnekkige vlekken moet u de borstel gebruiken.
- zuig het schuim van het oppervlak op. Zuig geen grote hoeveelheden schuim tegelijk op omdat deze ook door de zuigmotor aangezogen kunnen worden, waardoor de motor beschadigd kan worden;
- doe vooraf altijd een test op een gedeelte van het oppervlak waar een eventuele beschadiging niet erg zichtbaar is;
- spuit altijd een voldoende hoeveelheid schuim om het oppervlak te reinigen op het oppervlak waarbij u er rekening mee moet houden dat het schuim dat werkzaam is tegen het vuil het schuim is dat op het oppervlak ligt, door andere schuimplagen wordt het resultaat niet beter. Als u merkt dat u teveel schuim op een kleine plek gespoten heeft doet u er goed aan om het overtollige schuim uit te smeren en in een dunne laag te verspreiden.

Let op!

- Het schuim moet er eerst op gespoten worden en daarna opgezogen worden, nadat u het schuim de nodige tijd heeft laten inwerken om het vuil los te weken. U moet het schuim niet gelijktijdig sputten en opzuigen, zoals getoond op de sticker op de sputlans (23);
- in sommige gevallen kan het verstandig zijn om een schuimverwerend product te gebruiken dat u in het opvangreservoir moet gieten om het opgezogen schuim samen te persen en te voorkomen dat dit in de motor gezogen wordt.

Reinigingsmethode:

- Verdeel het oppervlak denkbeeldig in veel evenwijdige stroken, werk van rechts naar links en werk de diverse stroken over een gedeelte van iets meer dan de helft van de lengte in achterwaartse richting af;
- ga al naargelang hoe vuil het oppervlak is snel of langzaam te werk. Werk daarna in de andere richting en behandel het overige gedeelte op dezelfde manier;
- in geval van hardnekkig vuil moet u het schuim langer in laten werken.

Regeling van de vochtigheid van het schuim:

- Het reinigingschuim wordt verkregen door perslucht met de oplossing te mengen. De machine is voorzien van regeling van de druk van de ingaande lucht, om het type schuim dat voortgebracht wordt te kunnen veranderen;
- diverse tests tonen aan dat de optimale druk voor de werking van de machine tijdens sproeien ongeveer 3 bar is (met het ventiel van de borstel onder druk), wat overeenstemt met ongeveer 4 bar zonder sproeien (met het ventiel van de borstel niet onder druk). Drukken beneden de 3 bar kunnen overeenstemmen met een te vloeibaar schuim, drukken boven de 3 bar met een te droog schuim.
Als de drukregeling van uw machine om de een of andere reden verandert kunt u de druk herstellen door de betreffende knop (19) eenvoudigweg met de klok mee te draaien om de druk te verhogen en tegen de klok in om de druk te verlagen.
Doe verschillende pogingen totdat de toestand met ongeveer 3 bar tijdens sproeien hersteld wordt.
Trek de knop eerst uit Alvorens eraan te draaien en druk de knop na de regeling weer in.

Let op!

- Als de machine als natzuiger gebruikt wordt moet u het waterpeil in het bovenste reservoir (1) controleren om te voorkomen dat het water teruggezogen wordt door de zuigmotor;
- als het reinigingsmiddel dat gebruikt wordt schuim voortbrengt of als er vloerbedekking gereinigd wordt die daarvoor met shampoo behandeld is dan moet er een beetje schuim-rende vloeistof in het onderste reservoir (2) gegoten worden. Door het schuim dat teruggezogen wordt en in de motor terechtkomt kan de motor op den duur beschadigd worden.

ONDERHOUD CK31 - CK31F - CK31FC

Ten minste één keer per jaar moet de machine geïnspecteerd worden door de fabrikant of door één van diens erkende vertegenwoordigers om te zien of de machine goed functioneert en om te zien of het filtersysteem van de machine geen schade opgelopen heeft. **RUPES** Spa kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die te wijten is aan het feit dat de aanwijzingen die in deze gebruiksaanwijzing staan niet in acht genomen zijn.

Gewoon onderhoud (door de gebruiker)

1. Na gebruik moet u Alvorens de machine op te bergen eerst al het water uit de twee reservoires verwijderen. Giet daarna een paar liter schoon water in het onderste reservoir (2) en houd terwijl u alleen de waterpomp met de schakelaar (5) in werking stelt de hendel van de borstel (13) ingedrukt. Deze handeling dient om de binnenkant van de pomp, de koppelingen en de sproeiers schoon te maken.
2. Berg de machine na gebruik op een koele en droge plaats op en laat de kap (15) open staan zodat het vocht in het reservoir geen condens kan vormen op de inwendige delen van de motor waardoor de motor beschadigd kan worden. De schade die veroorzaakt wordt door vocht dat condens op de motor gevormd heeft (en dit geldt ook voor de schade die veroorzaakt is door het schuim dat in de motor gezogen is) wordt niet gedekt door garantie.
3. Reinig het waterfilter (11) regelmatig (ten minste één keer in de 2 maanden), door het uit de machine te halen en onder stromend water af te wassen.
4. Controleer en reinig het motorfilter (16) dat tussen de twee reservoires in geplaatst is regelmatig.
5. Verwijder de kalkaanslag die zich na verloop van tijd in het hydraulische circuit vormt door een antikalkoplossing in het onderste reservoir te gieten en een paar uur in te laten werken. Gebruik dezelfde producten als die voor vaatwasmachines gebruikt worden. Leeg het reservoir daarna en spoel het na. Het is voldoende om dit één keer in de 6-8 maanden te doen.
6. Tap regelmatig (om de 2-3 maanden) eventuele condens uit de luchttank, die zich tijdens de werking van de compressor kan vormen. Hiervoor moet de ronde dop onder de machine die met 2 schroeven is bevestigd, worden losgedraaid. Draai de condensaatsdop enkele slagen los (onder hem volledig te verwijderen) via het gat dat normaal door de dop is afgedekt. Sluit de opening daarna door de aftapdop en de afsluitdop vast te draaien. Let op: deze handeling moet bij volledig lege persluchttank en uitgeschakelde machine worden uitgevoerd!

Buitengewoon onderhoud (door een erkend servicecentrum)

1. Te grote slijtage van de borstels van de motor en de pomp kan tot schade leiden die niet gedekt wordt door garantie. De borstels moeten ongeveer na elke 500 uur nagekeken worden.
2. De staat van het elektrische snoer en de betreffende stekker moet van tijd tot tijd gecontroleerd worden; als zij tekenen van beschadiging of slijtage vertonen moeten zij vervangen worden.
3. Onderhoud van de compressor.

ND GARANTIE

Op alle machines die door **RUPES** Spa gemaakt zijn wordt vanaf de datum van aankoop 12 maanden garantie verleend, tegen fabrieks- en materiaalfouten. De garantie vervalt indien de aanwijzingen die in de gebruiksaanwijzing staan niet opgevolgd zijn of indien de machine voor andere doeleinden gebruikt is dan waarvoor de machine bedoeld is. De garantie vervalt ook als de machine uit elkaar gehaald wordt of gemanipuleerd wordt of als er beschadigingen zijn die duidelijk te wijten zijn aan slecht onderhoud ervan.

De garantie gaat in wanneer de coupon die op de laatste bladzijde van de omslag staat ingevuld is.

Wanneer de machine defect is of niet correct functioneert moet de machine niet gedemonteerd en in de oorspronkelijke verpakking ingeleverd worden bij of franco teruggestuurd worden naar de fabrikant of een officieel servicecentrum dat op de lijst die bij dit boekje gevogd is staat. In ieder geval geeft de garantie geen recht op vervanging van de machine. **RUPES** Spa behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaand bericht wijzigingen aan de machines aan te brengen.

МОДЕЛЬ



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ СК31 - СК31F - СК31FC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С МАШИНОЙ В УПАКОВКЕ

- Машина содержится в коробке из гофрированного картона с размерами см 59x38,5x234X53X272 и весом 15 кг (23 кг СК31F), состоит из коробки, выполненной из гофрированного картона.
- Манипулировать упакованым грузом и загружать его в горизонтальном положении.
- Не устанавливать на упакованном грузе другие предметы с весом, превышающим 30 кг, и/или с основанием, имеющим размеры, отличные от размеров упаковки.

Указания по распаковке

- Прежде, чем начать распаковку коробки, внимательно проверить ее внешний вид; при наличии повреждений или следов предварительных вскрытий, прекратить распаковку и вернуть груз доставщику вместе с письменной рекламацией. Нарушение этого требования приведет к потери гарантии.
- При распаковке машины открыть коробку из гофрированного картона, вынуть машину и отдельно мешочек, содержащий дополнительные принадлежности.

Внимание

При ликвидации упаковочного материала придерживаться действующих локальных предписаний по запуску машины в работу, не забывая о правилах раздельного сбора отходов, если они имеют место. Контроль комплектности груза

Упаковка должна содержать:

- машину, снабженную питанием кабелем (9);
- № 1 насадку (12) с гибким всасывающим шлангом длиной 5 м, быстроъемными муфтами для воды (14).

ОСНОВНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Правила техники безопасности и предупреждения производственного травматизма

Эксплуатация машины должна осуществляться только обученным персоналом, получившим разрешение на работу с этой машиной.

Машина должна быть помещена в сухом и вентилируемом помещении, где гарантируется смена воздуха каждый час с объемом свежего воздуха 50 % от общего количества без помощи специальных вентиляционных систем.

Температура в помещении должна быть от 10° С до 35° С с влажностью от 50% до 90%. Опорная поверхность машины не должна иметь максимальный наклон, превышающий 5 – 10 градусов. Не следует вставлять или вынимать вилку из розетки электропитания влажными руками.

Всегда следует вынимать вилку из розетки электропитания, когда машина не эксплуатируется, а также до начала работы по техническому обслуживанию или уборке. При вынимании вилки из розетки не следует натягивать электрический провод. Предохранять электрический кабель от нагрева, масла и контактов с острыми краями. Не приближать концы вытяжной трубы или дополнительные принадлежности к лицу, в частности, к глазам и ушам, в связи с тем ущербом, который может нанести поток воздуха. Не оставлять машину под дождем. Не поднимать и не перевозить машину, зацепившись подъемным устройством за ее рукавку.

Проконтролировать, что подаваемый на машину скатый воздух отвечает требуемым значениям.

Внимание

- машина не должна использоваться для удаления легковоспламеняющейся или взрывоопасной пыли (на пример, магния, алюминия, асбеста и т.д.);
- машина не должна использоваться для удаления легковоспламеняющихся или взрывоопасных жидкостей (на пример, бензина, разбавителей и т.д.);
- машина не должна использоваться для удаления коррозионно-активных жидкостей или веществ (на пример, кислот, щелочей, растворителей и т.д.);
- в случае пожара использовать противопожарную систему и отдалиться от опасной зоны.

Использование в соответствии с назначением

Машина предназначена для промышленного применения при значительных нагрузках согласно норме EN 60335-2-2.

От końca является любая ответственность за использование машины не по назначению, что может привести к возникновению опасности для людей и предметов.

Внимание!

- Не использовать машину как пылесос для сухой пыли;
- не позволять функционировать насосу при работе с сухой пылью.

ПОДГОТОВКА К ЗАПУСКУ

Электрическая сеть

Однофазное напряжение 230 В 50/60 Гц с проводом заземления с поперечным сечением 1,5 мм². На электрической розетке должен быть установлен дифференциальный магнитотепловый выключатель 6Ka 30mA на 10 A.

После проверки того, что выключатель (5 и 6) находится в положении "О", вставить вилку кабеля в розетку, которая в состоянии выдерживать нагрузку машины.

СК31

ЧАСТИ МАШИНЫ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1 – верхний резервуар | 10 – скоба закрытия |
| 2 – нижний резервуар | 11 – насос вода+фильтр |
| 3 – всасывающий двигатель | 12 – наконечник |
| 4 – Заливное отверстие | 13 – рычаг крана |
| 5 – выключатель насоса | 14 – быстроразъемное соединение для шланга |
| 6 – выключатель двигателя | 15 – крышка |
| 7 – быстроразъемное соединение | 16 – фильтр двигателя |
| 8 – вход для шланга | 17 – табличка с техническими характеристиками |
| 9 – кабель питания | |

ЗАПУСК В РАБОТУ

- a) Поднять верхний резервуар (1) после того, как он был освобожден воздействием на боковые скобы (10).
- b) Залить холодную или теплую воду в нижний резервуар (2) через заливное отверстие(4), добавив 5% моющего средства, не образующего пену (поллитра на каждые десять литров воды). Более высокие концентрации могут быть использованы в случае очень сильного загрязнения коврового покрытия или обивки.
- c) Вновь закрепить верхний резервуар (1) на нижнем (2), воздействуя на боковые скобы (10).
- d) Подсоединить машину к насадке (12) благодаря трубам подачи воды и всасывания. Быстроразъемные соединения (14) на трубе подачи воды (маленькая труба) должны быть подсоединенены к соответствующим быстроразъемным соединениям (7), одно из которых находится на машине (рис. 4) и другое вблизи от рукавки наконечника (12) (рис. 5).
- e) Аналогичным способом подсоединить всасывающую трубу: один конец на машину (8) и другой к трубе наконечника (12).
- f) Затем позиционировать выключатель водяного насоса (5) и выключатель всасывающего двигателя (6) в положение "I".

Внимание!

При эксплуатации машины не должен происходить выброс используемого материала или других веществ в окружающую среду, что может нанести значительный ущерб; уничтожайте отходы согласно действующим нормам в той стране, в которой эксплуатируется оборудование.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 220/240 В - 50/60 ГЦ |
| МОЩНОСТЬ, ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОТОРАМИ | 1500 В |
| ТОК, ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ МОТОРАМИ | 7 А |
| РАЗРЕЖЕНИЕ | 3000 ММ Н ₂ О |
| ВЕС | 12 кг |
| РАЗМЕРЫ | см 30 x 42 x h 53 |
| УРОВЕНЬ ШУМА | 70 дБ (A) |
| ВМЕСТИМОСТЬ БАКА ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ | 14 Л |
| ВМЕСТИМОСТЬ БАКА С МОЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ | 14 Л |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДАЧА ВОЗДУХА | 3000 л/мин. |
| ПЕРЕПУСКНОЙ НАСОС | вибрационный |
| МОЩНОСТЬ | 70 Ватт |
| ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА НА ВХОДЕ | 4 Бар |
| МАКС. РАСХОД ВОЗДУХА | 1,5 л/мин. |
| ШИРИНА ОЧИСТКИ | 100 мм |

РАБОТА МАШИНЫ

При нормальной процедуре очистки выполнять одновременно процесс разбрзгивания и всасывания. Для разбрзгивания воды нажать на соответствующий рычаг (13) крана, который находится на рукавке наконечника (12) (рис. 6). В случае трудноудаляемых пятен, можно локально наносить нерастворенное моющее средство. В продаже существуют также баллончики спрея с растворителями для каждого типа пятен. Выбрать моющие средства и удалители пятен такого качества, которое отвечает типу использования, для того, чтобы избежать повреждений очищаемой поверхности. Всегда выполнять предварительный тест на одном участке поверхности, на котором возможное повреждение не будет бросаться в глаза.

Метод мытья:

- В идеале разделить поверхность на большое число параллельных полос, и следовать справа налево в обратном направлении вдоль различных полос на участке с длиной, соответствующей немногим более половины общей длины;
- продвигаться более или менее медленно в зависимости от степени загрязнения. Изменить на обратное направление работы и на остальной части продолжить аналогичным способом;
- при глубокой очистке обивки рекомендуется разбрзгивать воду на очищаемую поверхность (или на часть этой поверхности), а затем сосать ее для того, чтобы дать больше времени моющему средству для выполнения своих действий в качестве растворителя.

Внимание!

- Если машина используется для всасывания жидкостей, контролировать уровень воды в верхнем резервуаре (1) для того, чтобы избежать, что она будет засасываться всасывающим двигателем;
- если используемое моющее средство создает пену, или , если выполняется очистка коврового покрытия, которое предварительно мылось с применением шампуня, напить в нижний резервуар (2) немного жидкости, предупреждающей образование пены. Пена, засосанная в двигатель, может со временем привести к его поломке.

CK31F - CK31FC

ONDERDELEN VAN DE MACHINE

- | | |
|---|---|
| 1 – верхний резервуар | 14 – быстроразъемное соединение для шланга |
| 2 – нижний резервуар | 15 – крышка |
| 3 – всасывающий двигатель | 16 – фильтр двигателя |
| 4 – Заливное отверстие | 17 – быстроразъемное соединение на выходе щетки |
| 5 – выключатель насоса | 18 – манометр |
| 6 – выключатель двигателя | 19 – регулятор давления |
| 7 – быстроразъемное соединение на выходе насоса | 20 – питающая труба пневматического контура |
| 8 – всасывание | 21 – быстроразъемное соединение на входе сжатого воздуха (CK 31F) |
| 9 – кабель питания | 22 – намотчик кабеля |
| 10 – скоба закрытия | 23 – наклейка |
| 11 – насос вода+фильтр | 24 – табличка с техническими характеристиками |
| 12 – наконечник | 25 – компрессор с резервуаром |
| 13 – щетка, образующая пену | |

ЗАПУСК В РАБОТУ

- Поднять верхний резервуар (1) после того, как он был освобожден воздействием на боковые скобы (10).
- Залить холодную или теплую воду в нижний резервуар (2) через заливное отверстие (4), добавив одну часть средства SUPERFOAM на каждые 4 части воды (рекомендуется не наливать более 2 литров средства и 8 литров воды).
- Вновь закрепить верхний резервуар на нижнем, воздействия на боковые скобы.
- Вставить питающую трубу пневматического контура (20) в быстроразъемное соединение на выходе насоса (7).
- Проверить, что клапан быстроразъемного соединения выхода шланга (17) закрыт. Вставить быстроразъемное соединение шланга (14) и вновь открыть клапан (17).
- Вставит один конец шланга на входе машины (8).
- Подсоединить насадку (12) и щетку (13) с быстроразъемными соединениями шланга (14).
- Подсоединить питательный кабель (9) к одной из электрических розеток, соблюдая предписанные меры по технике безопасности.
- Вставить пневматическое питание в быстроразъемное соединение (21) (CK 31F).
- Включить компрессор с помощью выключателя (CK 31FC).
- Отрегулировать манометр (18) на значение давления в 3,5 Бар, используя соответствующий регулятор (19).
- Включить водяной насос с помощью выключателя (5). Теперь машина готова вырабатывать пену.
- Включить всасывающий двигатель с помощью выключателя (6) для всасывания пены.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | CK31F | CK31FC |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 220/240 В - 50/60 Г | 220/240 В - 50/60 Г |
| МОЩНОСТЬ, ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОТОРАМИ | 1500 В | 1500 В |
| ТОК, ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ МОТОРАМИ | 7 А | 7 А |
| РАЗРЕЖЕНИЕ | 3000 ММ H2O | 3000 ММ H2O |
| ВЕС | 20 кг | 38 кг |
| РАЗМЕРЫ | см 30 x 42 x h 66,5 | см 32 x 55 x h 87 |
| УРОВЕНЬ ШУМА | 70 дБ (A) | 70 дБ (A) |
| ВМЕСТИМОСТЬ БАКА ДЛЯ СБОРА ЖИДКОСТИ | 14 л | 14 л |
| ВМЕСТИМОСТЬ БАКА С МОЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ | 14 л | 14 л |
| МАКСИМАЛЬНАЯ ПОДАЧА ВОЗДУХА | 3000 л/мин. | 3000 л/мин. |
| ПЕРЕПУСКНОЙ НАСОС | вибрационный | вибрационный |
| МОЩНОСТЬ | 70 Ватт | 70 Ватт |
| ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА НА ВХОДЕ | 4 Бар | 4 Бар |
| МАКС. РАСХОД ВОЗДУХА | 1,5 л/мин. | 1,5 л/мин. |
| ШИРИНА ОЧИСТКИ | 100 мм | 100 мм |
| КОМПРЕССОР | - | 350 Ватт |

РАБОТА МАШИНЫ

- Нажать на рычаг щетки и равномерно распределить продукт на поверхности, предназначенной для мытья, сохранив расстояние в 20-30 см от поверхности; идеальная толщина слоя пены примерно 4-5 мм;
- оставить пено реагировать в течение 20-30 секунд. В случае трудноудаляемых пятен, воздействовать на них с помощью щетки.
- всасать пено с поверхности. Избегать засасывать за один раз большое количество пены, что может привести к тому, что пена будет засосана также и всасывающим двигателем, приводя к его неисправности;
- всегда выполнять предварительный тест на одном участке поверхности, на котором возможное повреждение не будет бросаться в глаза;
- разбрзгивать количество пены, достаточное для очистки поверхности, принимая во внимание то, что пено, которая воздействует на загрязнение, является та, которая находится в контакте с поверхностью, дополнительное количество пены не приведет к улучшению результата. Если заметите, что было разбрзгано большое количество пены на небольшой зоне, размажьте излишнюю пено, распределяя ее в виде тонкого слоя.

Внимание!

- Необходимо сначала разбрзгивать пено и затем всасывать, оставив ее воздействовать на загрязнение в течение необходимого времени. Нет необходимости одновременно разбрзгивать и всасывать пено, как проиллюстрировано на наклейке на наконечнике (23);
- в некоторых случаях может оказаться целесообразным использование средства, предупреждающего образование пены, которое заливается в резервуар рекуперации для того, чтобы сделать пено более компактной и избежать того, что она будет засасана в двигатель.

Метод мытья:

- в идеале разделить поверхность на большое число параллельных полос, и следовать справа налево
- в обратном направлении вдоль различных полос на участке с длиной, соответствующей немногим более половины общей длины;
- при трудноудаляемом загрязнении оставить реагировать пено в течение более длительного периода.

Тарированье уровня влажности пены:

- Моющая пено получается в результате смешивания скатого воздуха с раствором. Машина имеет регулятор давления скатого воздуха на входе, что позволяет изменять тип создаваемой пены;
- Различные пробы показывают, что оптимальное давление для функционирования машины составляет 3 Бара при разбрзгивании (с нажатым клапаном щетки), что соответствует примерно 4 Барам в отсутствие разбрзгивания (с не нажатым клапаном щетки). Давления ниже 3 Бар могут соответствовать слишком жидкой пено, выше 3 бар для слишком сухой пено. Если по каким-либо причинам, установленное давление вашей машины было изменено, вы можете восстановить его простым поворотом соответствующей ручки (19) по часовой стрелке для увеличения давления и против часовой стрелки для его уменьшения. Проследовать методом проб и ошибок для восстановления состояния с давлением около 3 Бар в процессе разбрзгивания. Вытяните ручку, прежде чем повернуть ее и нажать на нее для блокировки после регулировки.

Внимание!

- Если машина используется для всасывания жидкостей, контролировать уровень воды в верхнем резервуаре (1) для того, чтобы избежать, что она будет засасываться всасывающим двигателем;
- если используемое моющее средство создает пено, или , если выполняется очистка коврового покрытия, которое предварительно мылось с применением шампуня, налив в нижний резервуар (2) немного жидкости, предупреждающей образование пены.

Пена, всосанная в двигатель, может со временем привести к его поломке.

ОБСЛУЖИВАНИЕ CK31-CK31F-CK31FC

Не менее одного раза в год должен быть проведен предприятием-изготовителем или уполномоченным персоналом технический контроль работы для выявления возможных нарушений в системе фильтрования машины. Акционерное общество RUPES не несет никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, имеющий место вследствие несоблюдения указаний, представленных в этом руководстве.

Текущее обслуживание (выполняется пользователем)

- После использования, перед тем, как отправить машину на хранение, удалить всю воду из двух резервуаров. Затем залить несколько литров чистой воды в нижний бак (2) и запустить только водяной насос с помощью переключателя (5), удерживая нажатым рычаг щетки (13). Эта операция служит для внутренней промывки насоса, быстроразъемных соединений, сопел разбрзгивания.
- После использования, поместить машину на хранение в прохладном, сухом месте с открытой крышкой (15), таким образом, чтобы избежать того, что внутренняя влага резервуара будет конденсироваться на внутренних частях двигателя, приводя к его повреждению. На ущерб, причиненный влагой при ее конденсации на двигателе (а также на ущерб, причиненный пеною, засосанной в двигатель), гарантия не распространяется.
- Регулярно (не реже одного раза в 2 месяца) выполнять очистку фильтра для воды (11), вытягивая его из машины и промывая его под струей воды.
- Проверять и очищать фильтр двигателя (16), который позиционируется между двумя резервуарами.
- Удалять известковые наросты, которые со временем имеют тенденцию накапливаться на внутренней поверхности гидравлического контура, наливая в нижний резервуар раствор для удаления известковых наростов и оставляя его на несколько часов. Используйте те же продукты, которые используются для посудомоечных машин. Сплите этот раствор и затем прополоскать гидравлический контур. Необходимо выполнить эту операцию каждые 6-8 месяцев.
- Периодически (каждые 2-3 месяца) опорожнять резервуар скатого воздуха, удаляя конденсат, который может образоваться во время работы компрессора. Для выполнения этой операции открутить круглую пробку, которая находится под машиной и закреплена с помощью 2 винтов, отвинтите ее на несколько оборотов (не удаляя полностью), сливная пробка позволит удалить конденсат через отверстие, которое обычно закрыто пробкой. Затем вновь завинтите сливную пробку и пробку закрытия. Внимание: эта операция выполняется с полностью пустым резервуаром скатого воздуха и на отключенной машине!

Внеплановый ремонт (выполняется уполномоченным центром технического обслуживания)

- Чрезмерный износ щеток двигателя и насоса может привести к поломкам, на которые не распространяется гарантия. Проверка щеток должна выполняться примерно каждые 500 часов.
- Проверять периодически состояние электрического кабеля и соответствующей вилки; в случае наличия следов поврежденный или износа, заменить их.
- Обслуживание компрессора.

RU ГАРАНТИЯ

Все машины, изготовленные предприятием акционерного общества RUPES, имеют гарантийный срок 12 месяцев со дня покупки на предмет выявления дефектов производства и материалов. Машины должны быть использованы только с оригинальными дополнительными приспособлениями и запасными частями предприятия RUPES: отклоняется любая ответственность за ущерб и несчастные случаи, произошедшие в результате несоблюдения этой нормы, что приводит так же и к потере гарантии. Гарантия теряется всякий раз, когда не соблюдаются указания, представленные в этом руководстве или всякий раз, когда машина используется не по назначению. Теряется гарантия в том числе и тогда, когда машина подверглась разборке или нарушена или очевидны повреждения, связанные с плохим уходом за машиной. Гарантия зависит от заполнения гарантийного талона, представленного на последней странице данной инструкции. Когда выявилась неисправность, машина с приложенным гарантийным талоном в неразобранном виде и в оригинальной упаковке должна быть передана или отправлена по почте за счет потребителя на предприятие-изготовитель или в один из специализированных центров технического обслуживания, список которых приложен к данной инструкции. В любом случае наличие гарантии не дает права на замену машины. Акционерное общество RUPES оставляет за собой право вносить любые изменения в технические характеристики или внешний вид выпускаемых им машин без предварительного оповещения. Не несет ответственности за возможные ошибки при печати. Это издание отменяется и заменяет все предыдущие.

ITA**DICHIAZIONE DI CONFORMITÀ**

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che l'**aspiratore per uso industriale** al quale fa riferimento il presente manuale, è conforme ai Requisiti Essenziali di Sicurezza delle Direttive:

2006/42/CE Macchine

2006/95/CE Bassa Tensione

2004/108/CE Compatibilità Elettromagnetica

Le prove/verifiche sono state eseguite in accordo alle vigenti Norme Armonizzate Europee

Bassa Tensione:

EN60335-1: 2008 Sicurezza degli apparecchi elettrici. Norme generali

EN60335-2-69: 2009 Norma particolare per aspiratori per uso industriale

EN 60704-3 Misura del livello di potenza sonora

Compatibilità elettromagnetica:

EN55014-1: 2008 + EN55014-2: 1998 + A1: 2008

EN61000-3-2: 2006 + EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A1: 2005

Campi elettromagnetici: EN50366 + EN50366/A1

**GB****CONFORMITY DECLARATION**

We declare on our responsibility that the represented **vacuum for industrial use** is in conformity with the Essential Requirements of Safety of the following Directives:

2006/42/CE Machines

2006/95/CE Low tension

2004/108/CE Electromagnetic Compatibility

The tests have been carried out in accordance with the European Harmonised Regulations in force Low Tension:

EN60335-1: 2008 General electrical safety norms

EN60335-2-69: 2009 Particular requirements for industrial use vacuum cleaners

EN 6074-3 Measurement of sound power level of noise

Electromagnetic compatibility:

EN55014-1: 2008 + EN55014-2: 1998 + A1: 2008

EN61000-3-2: 2006 + EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A1: 2005

Electromagnetic fields: EN50366 + EN50366/A1

**FR****DECLARATION DE CONFORMITÉ**

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que l'**aspirateur pour l'usage industriel** représenté, est conforme a les Requies Essentielles de Sécurité des Directives:

2006/42/CE Machines

2006/95/CE Bassa Tensione

2004/108/CE Compatibilità elettromagnetique

Les proves/verifiche sont été exécutés en accord a les vigueurs Règles Harmonisées Européennes Bassa Tension:

EN60335-1: 2008 Norme de sécurité électrique générale

EN60335-2-69: 2009 Régles particuliers pour l'aspirateurs pour l'usage industriel

EN 60704-3 La détermination du niveau de bruit

Compatibilité elettromagnetique:

EN55014-1: 2008 + EN55014-2: 1998 + A1: 2008

EN61000-3-2: 2006 + EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A1: 2005

Champs électromagnétiques:: EN50366 + EN50366/A1

**D****KONFORMITÄTSEKRÄLÄRUNG**

Wir erklären unter unserer ausschließlichen Haftung, dass der vorgestellte **Sauger für industriellen Einsatz** den wesentlichen Sicherheitsanforderungen folgender Direktiven entspricht:

2006/42/CE Maschinenrichtlinie

2006/95/CE Niederspannungsrichtlinie

2004/108/CE Richtlinie über Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Die Tests/Prüfungen wurden in Übereinstimmung mit folgenden gültigen harmonisierten europäischen Normen durchgeführt

Niederspannung:

EN60335-1: 2008 Sicherheit elektrischer Geräte. Allgemeine Vorschriften

EN60335-2-69: 2009 Spezielle Normen für Sauger für industriellen Einsatz

EN 60704-3 Bestimmung der Schalleistungsspektrum von Geräuschen

Elektromagnetische Verträglichkeit:

EN55014-1: 2008 + EN55014-2: 1998 + A1: 2008

EN61000-3-2: 2006 + EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A1: 2005

Elektromagnetische Felder: EN50366 + EN50366/A1



Vermezzo, gennaio 2010

TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA**POSIZIONAMENTO E SIGNIFICATO DEI DATI**

1. Tipo della macchina.
2. Tensione nominale di lavoro in Volt (V).
3. Frequenza di lavoro in Hertz (Hz).
4. Potenza max applicabile espressa in Watt (W).
5. Numero di matricola o di serie della macchina.
6. Corrente assorbita
7. Depressione

TOOL IDENTIFICATION PLATE**POSITION AND MEANING OF INFORMATION**

1. Type of tool.
2. Nominal working voltage in Volts (V).
3. Working frequency in Hertz (Hz).
4. Absorbed power expressed in Watts (W).
5. Tool code or serial number.
6. Absorbed current
7. Depression

PLAQUETTE D'IDENTIFICATION DE LA MACHINE**EMPLACEMENT ET SIGNIFICATION DES DONNEES**

1. Type de la machine.
2. Tension nominale de travail en Volts (V).
3. Fréquence de travail en Hertz (Hz).
4. Puissance absorbée exprimée en Watts (W).
5. Numéro d'immatriculation ou de série de la machine.
6. Courant absorbé
7. Dépression

KENNDATENSCHILD DES GERÄTES**ANORDNUNG UND BEDEUTUNG DER ANGABEN**

1. Gerätetyp.
2. Nenn-Anschlußspannung in Volt (V).
3. Frequenz in Hertz (Hz).
4. Leistungsaufnahme in Watt (W).
5. Geräte- oder Seriennummer.
6. Stromaufnahme
7. Unterdruck

PLACA DE IDENTIFICACION DE LA MAQUINA**POSICIÓN Y SIGNIFICADO DE LOS DATOS**

1. Tipo de máquina.
2. Frecuencia de operación en Hertz (Hz).
3. Frecuencia de operación en Hertz (Hz).
4. Potencia absorbida expresada en Watt (W).
5. Número de matrícula o de serie de la máquina.
6. Corriente absorbida
7. Depresión

TYPEPLAATJE VAN DE MACHINE**PLAATS EN BETEKENS VAN DE GEGEVENS**

1. Type machine
2. Nominale aansluitspanning in Volt (V)
3. Frequentie in Hertz (Hz)
4. Aansluitwaarde in Watt (W)
5. Machinecode of serienummer
6. Stroomverbruik
7. Onderdruk

ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКА МАШИНЫ**РАСПОЛОЖЕНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ДАННЫХ**

1. Тип машины.
2. Номинальное рабочее напряжение в Вольтах (В).
3. Рабочая частота в Герцах (Гц)
4. Общая максимальная мощность (Вт/А)
5. Регистрационный номер или номер серии машины
6. Потребляемый ток в Амперах (А).
7. Разрежение

| | |
|--------------------------------|---|
| RUPES MILANO - ITALY | |
| 1 | |
| 2 | 5 |
| 3 | 6 |
| 4 | |
| 7 | |

RUPES S.p.A.

Via Marconi, 3A
20080 VERMEZZO (Mi) - Italy
Tel. 02/946941
Fax 02/94941040

Uff. Vendite e assistenza clienti
Tel. 02/94694312

e-mail: info_rupes@rupes.it
web: http://www.rupes.com



RUPES S.p.A.

Via Marconi, 3A
20080 VERMEZZO (Mi) - Italy
Tel. 02/946941
Fax 02/94941040

Uff. Vendite e assistenza clienti
Tel. 02/94694312

e-mail: info_rupes@rupes.it
web: http://www.rupes.com

**Certificato da consegnare allegato
all'utensile unitamente al documento
fiscale di acquisto in caso
di riparazione in garanzia.**

**Certificate to be returned
with the tool and the purchase
invoice in case of guarantee repair.**

**Certificat à envoyer ensemble
avec l'outil et la facture d'achat
en cas de réparation sous garantie.**

**Bei Reparatur auf Garantie
diese Karte Garantie zusammen
mit dem Gerät und der beim
Kauf erhaltenen Rechnung
aus Händigen bzw. einsenden.**

**Certificado a enviar adjunto a la
herramienta y la factura d'adquisición
en caso de reparación en garantía.**

**Bewijs dat samen met het aankoopbe
wijs bij het gereedschap gevoegd
moet worden in geval van reparatie
tijdens de garantieperiode.**

**Сертификат, прилагаемый
к инструменту вместе с
товарным чеком в случае
гарантийного ремонта.**

RUPES®

Utensile
Tool
Outil
Werkzeug
Herramienta
Gereedschap
Инструмент

Nome
Name
Nom
Name
Apellido
Naam
Название

Rivenditore
Reseller
Revendeur
Handler
Revendedor
Verkoper
Продавец

Indirizzo
Address
Adresse
Adresse
Dirección
Adres
Адрес

Data
Date
Date
Datum
Fecha
Datum
Дата

SOLO LA COMPLETA COMPILAZIONE DI QUESTO CERTIFICATO DÀ DIRITTO ALL'EVENTUALE GARANZIA.
AFTER THE COMPLETE FILL-IN OF THIS CERTIFICATE YOU ARE ENTITLED TO OBTAIN GUARANTEE.

APRÈS LA COMPLETE COMPILATION DE CET CERTIFICAT ON PEUT OBTENIR À LA GARANTIE.

EINE EVENTUELLE GARANTIELEISTUNG IST NUR MÖGLICH, WENN DIESE GARANTIEKARTE VOLLSTÄNDIG AUSGEFÜLLT IST.

DESPUÉS LA COMPLETA COMPILACIÓN DET ESTE CERTIFICADO SE PUEDE OBTENER LA GARANTÍA.

ALLEEN ALS DEZE GARANTIEKAART VOLLEDIG INGEVULD IS HEeft U RECHT OP GARANTIE

ТОЛЬКО ПОЛНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ЭТОГО СЕРТИФИКАТА ДАЕТ ПРАВО НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

RUPES®

Utensile
Tool
Outil
Werkzeug
Herramienta
Gereedschap
Инструмент

Nome
Name
Nom
Name
Apellido
Naam
Название

Rivenditore
Reseller
Revendeur
Handler
Revendedor
Verkoper
Продавец

Indirizzo
Address
Adresse
Adresse
Dirección
Adres
Адрес

Data
Date
Date
Datum
Fecha
Datum
Дата

SOLO LA COMPLETA COMPILAZIONE DI QUESTO CERTIFICATO DÀ DIRITTO ALL'EVENTUALE GARANZIA.

AFTER THE COMPLETE FILL-IN OF THIS CERTIFICATE YOU ARE ENTITLED TO OBTAIN GUARANTEE.

APRÈS LA COMPLETE COMPILATION DE CET CERTIFICAT ON PEUT OBTENIR À LA GARANTIE.

EINE EVENTUELLE GARANTIELEISTUNG IST NUR MÖGLICH, WENN DIESE GARANTIEKARTE VOLLSTÄNDIG AUSGEFÜLLT IST.

DESPUÉS LA COMPLETA COMPILACIÓN DET ESTE CERTIFICADO SE PUEDE OBTENER LA GARANTÍA.

ALLEEN ALS DEZE GARANTIEKAART VOLLEDIG INGEVULD IS HEeft U RECHT OP GARANTIE

ТОЛЬКО ПОЛНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ЭТОГО СЕРТИФИКАТА ДАЕТ ПРАВО НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.